








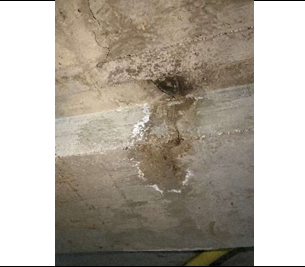






FORMATO DE RECOLECCION DE INSPECCIÓN VISUAL				
Ítem	Ubicación	Elemento	Registro Fotográfico	Observaciones
1	Sótano 2	Placa entrepiso		Se evidencian fisuras en la parte superior del sótano con eflorescencias causadas por la humedad
2	Sótano 2	Viga descolgada		Se evidencian fisuras por compresión en la parte central del elemento.
3	Sótano 2	Viga descolgada		Se evidencia material no íntegro en la parte inferior del elemento, puede afectar la calidad y desempeño del elemento
4	Sótano 2	Muro estructural (Tanque de almacenamiento)		Se evidencian filtraciones de agua en la cara externa del elemento, se evidencian eflorescencias en varias partes del elemento
5	Sótano 2	Tubería red contra incendios		Se evidencia corrosión en tubería del sistema de red contra incendios
6	Sótano 1	Placa entrepiso		Se evidencia acero expuesto en la parte inferior del elemento, no cumple con recubrimiento mínimo
7	Sótano 1	Viga descolgada		Se evidencia acero expuesto, no cumple recubrimiento mínimo exigido por la norma.

8	Sótano 1	Viga descolgada		Se evidencia pigmentación característica debido a lo corrosión del acero de refuerzo.
9	Sótano 1	Placa entrepiso		Se evidencian fisura longitudinal a lo largo del elemento, se detalla este fisura por corte de placa durante la fundida
10	Sótano 1	Placa entrepiso, Viga descolgada		Fisura en el elemento de placa y viga, se evidencian eflorescencias por humedad en la zona
11	Sótano 1	Muro mampostería escalera		Fisuras longitudinales en muro no estructural
12	Parque infantil	Muro no estructural		Fisuras en elemento no estructural
13	Parque infantil	Alfajía en concreto antepechos		Se evidencian fisuras en elementos por retracción
14	Nivel 1	Placa de entrepiso		Se identifica presencia de hongos en la placa de piso.