

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	DAÑO	EVIDENCIA		
Vigas (Elemento estructural)	Las vigas que se encuentran en la institución no presentan fisuras en toda la luz, no se observan afectaciones que generen sospechas de daños estructurales.	Ninguno/Muy leve			
Columnas (Elemento estructural)	Las columnas de la institución no presentan fisuras a lo largo de su extensión, no se observa ninguna afectación que comprometa al elemento.	Ninguno/Muy leve			
Sistema de entepiso Metal deck	Las laminas de metal deck que se encuentran en la losa de entepiso presentan inicios de oxidación la cual tiene potencial de corrosión, sin embargo, esto no compromete a la estructura en caso de un sismo.	Muy leve			
Cubierta	En la cubierta se observan deficiencias durante el proceso de instalación, ya que se detectan traslapos cortos, tejas remendadas y las correas de soporte no están totalmente ancladas a la viga en concreto.	Leve			

Muros con ladrillo a la vista	Los muros divisorios y de fachada con ladrillo a la vista de la institución (elementos no estructurales), se observa el reemplazo de algunas unidades, debido a que se presentó agrietamiento por la falta de dilatación entre el elemento estructurales y no estructural (muro).	muy leve	 The first photo shows a close-up of a brick wall corner where the mortar has been repointed. The second photo shows a brick wall next to a window frame with some mortar visible between the bricks. The third photo shows a wider view of a brick wall in a room with a corrugated metal ceiling and some equipment in the foreground.
Muros con acabado (Elemento no estructural)	Los muros divisorios y de fachada con acabado de la institución (elementos no estructurales), estos presentan desprendimiento en el acabado debido a la presencia de humedad, sin embargo, no se encuentra afectaciones que puedan comprometer su funcionalidad.	Muy leve	 The first photo shows a green wall base with significant mold and peeling material at the bottom. The second photo shows a corner where a brick wall meets a white plastered wall, with some peeling plaster visible. The third photo shows a close-up of a wall with a large area of missing plaster, revealing the underlying concrete or brick structure.