



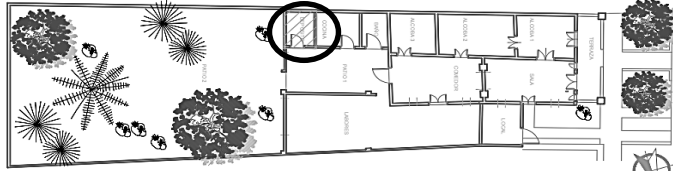



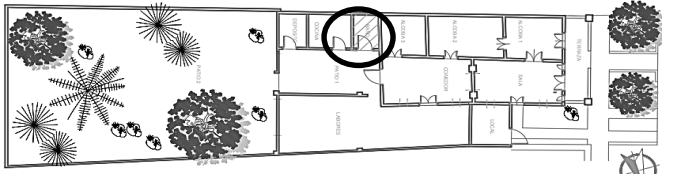



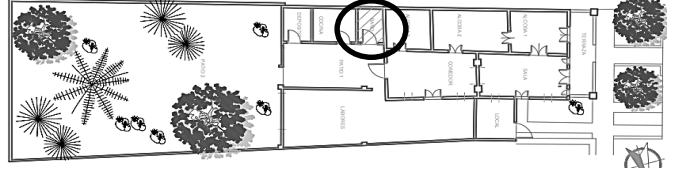

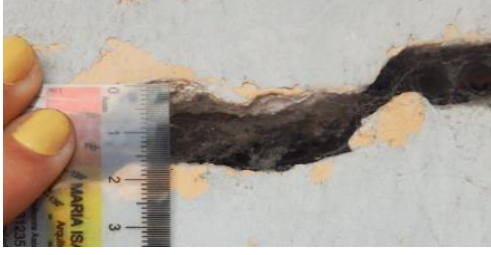

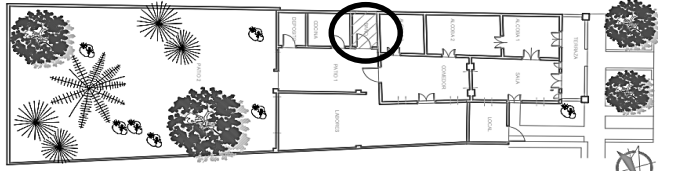


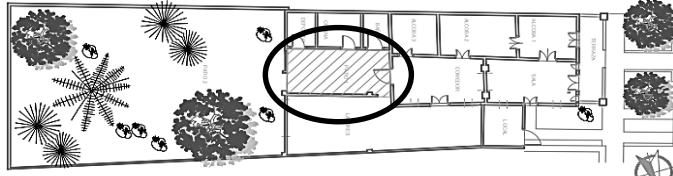


**CONTROL DE FISURAS Y GRIETAS**

ITEM	ESPACIO	UBICACIÓN GRÁFICA	VISTA GENERAL	REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRA N° 1 04/01/2018	REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRA N° 2 19/01/2019	DIMENSION INICIAL	DIMENSION FINAL	DESCRIPCIÓN LESIÓN
1	PATIO 1					0,5 MM	0,8 MM	GRIETA HORIZONTAL DE 0.80 MM, A NIVEL SUPERIOR DE MURO Y SOBRE VANO DE ACCESO. LA GRIETA HA AUMENTADO DE 0.5 MM A 0.8 MM A LO LARGO DE UN AÑO Y SEÑALA FALENCIAS DE RESISTENCIA DE MOMENTOS EN DINTEL. SE OBSERVA QUE SOBRE EL VANO DE LA PUERTA EXISTE UN LISTÓN DE MADERA, QUE PARECE HACER LAS VECES DE DINTEL.
2	DEPÓSITO					0.4 MM- 15 MM	2 MM- 20 MM	LAS MEDIDAS DE LA DIMENSIÓN INICIAL FUERON DE 15 MM EN SU EXTREMO MÁS GRUESO, DISMINUYENDO HASTA LOS 0.4 MM; LAS MEDIDAS DE LA DIMENSIÓN FINAL SON DE 20 MM (EN SU EXTREMO MÁS GRUESO) A 2 MM (EN SU LADO MÁS ANGOSTO). ESTA GRIETA HA PRESENTADO UN NOTABLE CRECIMIENTO Y HA EVIDENCIADO UN AVANZADO PROCESO DE DESPRENDIMIENTOS DE PINTURA.
3	DEPÓSITO					3 MM	3 MM	LA GRIETA MANTUVO SUS DIMENSIONES DE ESPESOR A LO LARGO DEL AÑO ESTUDIADO, EVIDENCIANDO UN CRECIMIENTO EN SU LONGITUD HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL MURO Y AUMENTANDO LA DIFERENCIA A NIVEL DE PLOMO DEL MISMO.
4	BAÑO					17 MM	21 MM	LAS MEDIDAS DE LA GRIETA AUMENTARON DE 17 MM A 21 MM DE GROSOR A LO LARGO DEL AÑO ESTUDIADO.
5	BAÑO					0.5 MM	0.8 MM	PARA EL CASO DE ESTA GRIETA, SE PRESENTA AUMENTO DE ESPESOR DE 0.5 MM A 0.8 MM, DESTACÁNDOSE LA EXISTENCIA DE DESPRENDIMIENTOS DE PINTURA Y PAÑETE DE RECUBRIMIENTO.