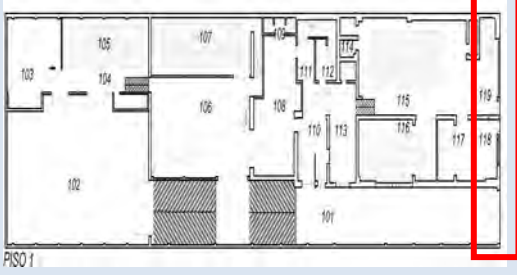
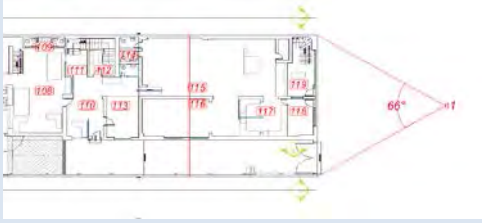
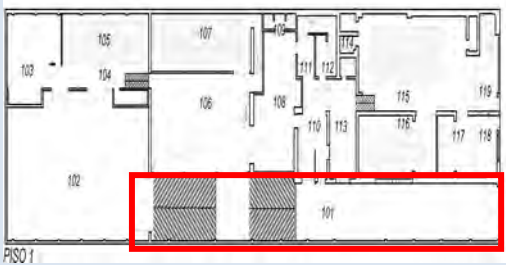
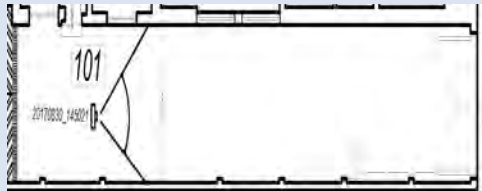
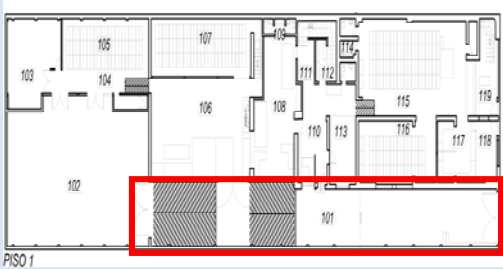
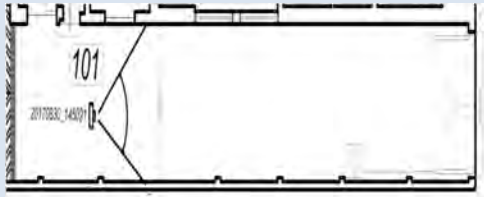
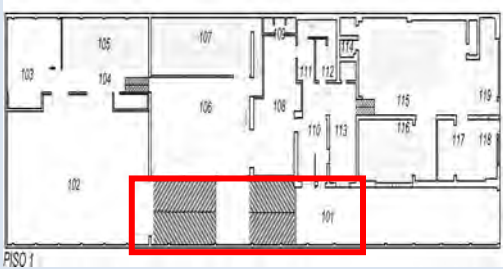
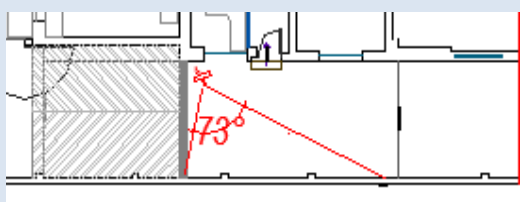
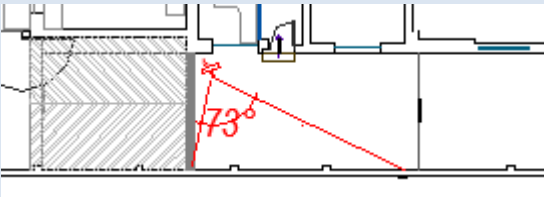
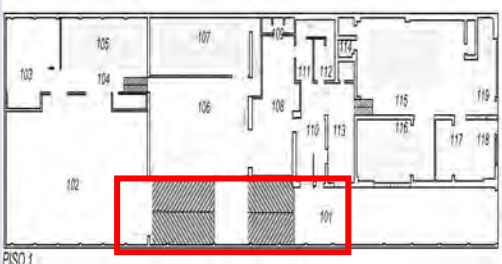


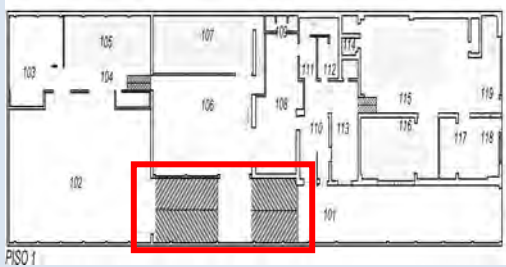
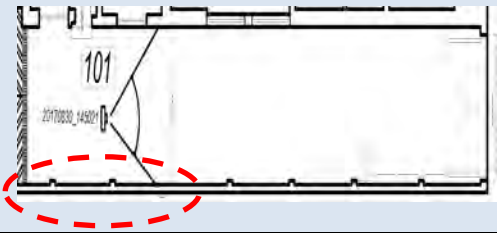
FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.		1/17
Fotografía	Área de Ubicación	
   ZONA: FACHADA PRINCIPAL POR CARRERA 13 ESPACIO PUBLICO TIPO IDU.		
Angulo de la Toma		
		
Observaciones		
✓ Se aprecian fisuras en los muros en dirección aleatoria ➤ Fachada pañetada con dilataciones horizontales en aluminio arquitectónico. ➤ Portón metálico doble hoja gran formato con puerta auxiliar de acceso peatonal. ➤ Puertas de acceso en vidrio templado a zonas de administración central. ➤ Carraplast en fachada general. ➤ Espacio Público tipo IDU. Losetas Titán en cemento losetas de .40x.40 m, adoquín ladrillo a la vista, bolardos metálicos, equipamiento comunal caneca, señalización.		
1		

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.	
Fotografía	Área de Ubicación
	
	Angulo de la Toma
 	
	Observaciones
	✓ Se aprecian fisuras en los muros en dirección hacia las esquinas de la ventana ➤ Se Observan manchas por lavado diferencial. ➤ Se observan escurrimientos de aguas de muro culata sur en patio central sobre viga de amarre muro culata confinado. ➤ Canal descolgada en patio central esquina, bajante en latón con filtraciones. ➤ Grietas vertical en muro culata central esquina patio. ➤ Grieta sόcalo horizontal por humedad ascensi3n capilar, en placa piso patio en muro culata sur vacío.
	2
ZONA HALL PATIO CENTRAL MUROS CULATA FACHADA INTERIOR	

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.	
Fotografía	Área de Ubicación
	
	Ángulo de la Toma
	
Observaciones	
✓ Se aprecia fisuras y grietas en muro culata al sur por el hall de acceso. ➤ Placa en concreto de 2do piso aligerado a doble nivel vacío ➤ Zona de armarios acometida eléctrica. ➤ Placa en concreto a la vista carreteable halla bodega posterior, Acceso. ➤ Portón Metálico doble hoja con puerta de acceso peatonal. ➤ Grieta sócalo horizontal por humedad ascensión capilar.	
3	
ZONA HALL PATIO CENTRAL MUROS CULATA FACHADA INTERIOR	

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.		4/17
Fotografía	Área de Ubicación	
		
		
		Observaciones
ZONA HALL PATIO CENTRAL MUROS CULATA FACHADA INTERIOR		✓ Se aprecia fisuras y grietas en muro culata al sur por el hall de acceso. ➤ Placa en concreto a la vista carreteable halla bodega posterior, Acceso. ➤ Grieta sócalo horizontal por humedad ascensión capilar.
		4

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.	
Fotografía	Área de Ubicación
	
Ángulo de la Toma	
Observaciones	
➤ Se aprecia fisuras y grietas en muro culata al sur por el hall de acceso. ➤ Grieta en muro culata patio lateral casa ➤ Humedad por ascensión capilar de zócalo muro patio. ➤ Placa en concreto a la vista carreteable halla bodega posterior, patio sur. ➤ Grieta horizontal zócalo muro lateral patio. ➤ Grieta sócalo horizontal por humedad ascensión capilar.	
ZONA HALL PATIO CENTRAL MUROS CULATA FACHADA INTERIOR SUR.	
5	

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.	
Fotografía	Área de Ubicación
	 
	Ángulo de la Toma
	Observaciones
	➤ Columnas metálicas apoyo de cubierta zona media hall bodegas. ➤ Columna ángulo de 4x2'' x 1/8'' ➤ Humedad por ascensión capilar de zócalo muro patio. ➤ Placa en concreto a la vista carreteable halla bodega posterior, patio sur. ➤ Grieta en muro columna culata.
ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA RAMPAPAS A BODEGA SUR OCCIDENTAL Y CENTRAL.	

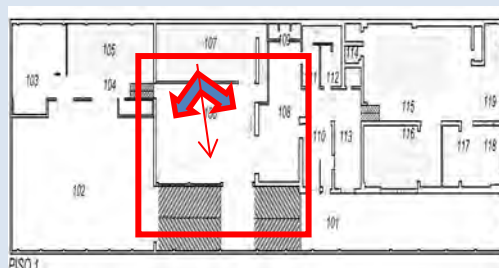
FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.

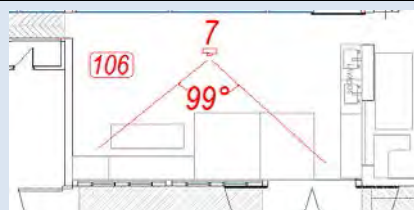
7/17

Fotografía

Área de Ubicación



Ángulo de la Toma



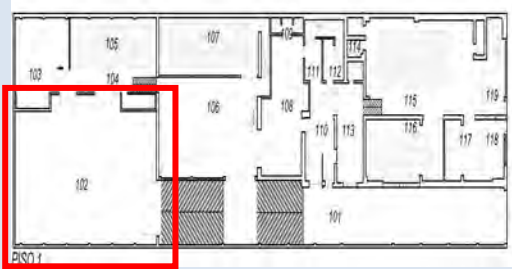
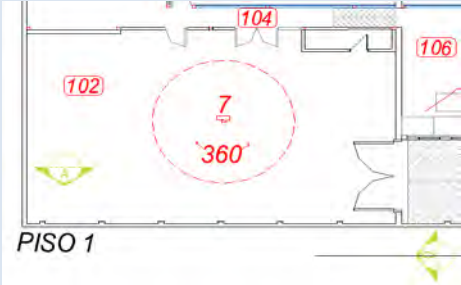
Observaciones

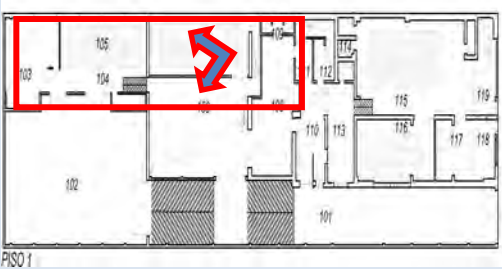
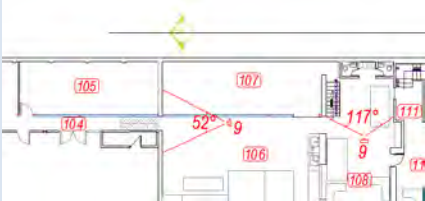
- Vista Lateral Acceso bodega central. Doble vacío.
- Vista lateral muro sur bodega central.
- Vista perimetral zona sur de la bodega central.
- Vista muro sur exploraciones de columnas.
- Vista muro sur placa piso concreto esmaltado.
- Vista Aérea de bodega central doble vacío.



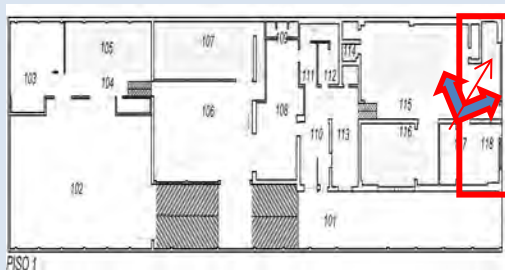
ZONA: VISTAS AÉREAS DE BODEGA CENTRAL.

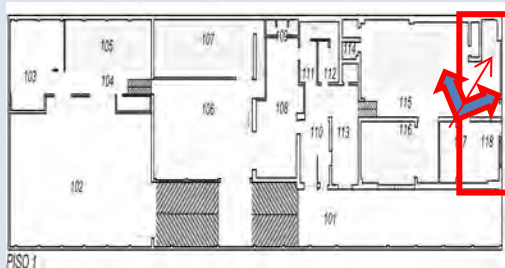
7

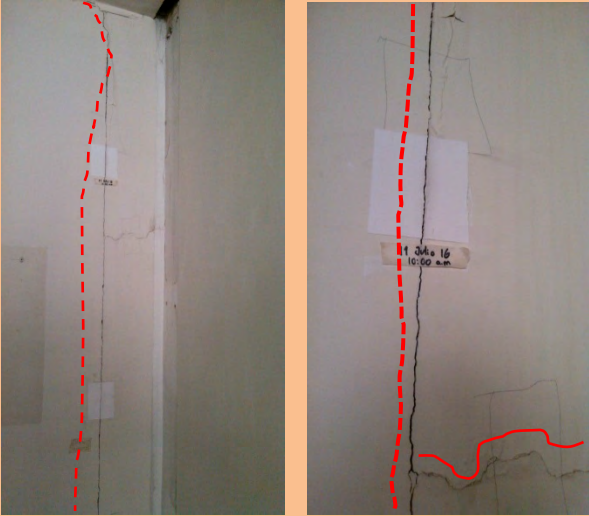
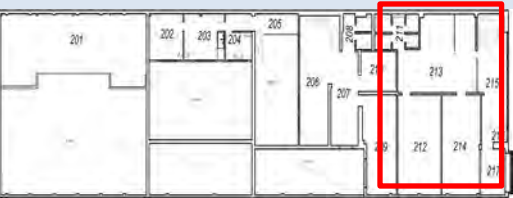
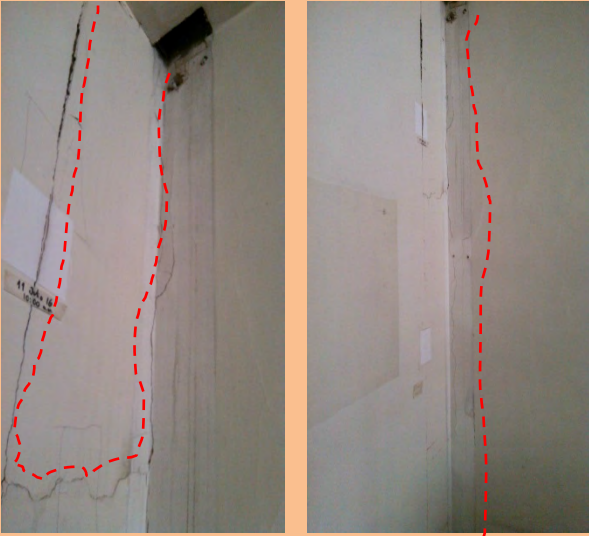
FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.		8/17
Fotografía	Área de Ubicación	
		
	Ángulo de la Toma	
		
	Observaciones	
	➤ Vista Aérea perimetral bodega Carpintería del Norte al Sur Occidente. Doble vacío ➤ Vista Aérea perimetral al sur occidente de bodega Carpintería. ➤ Vista Aérea al sur y Occidente muro culata posterior de bodega. ➤ Vista Aérea de culata Norte de bodega sobre Mezanine. ➤ Vista aérea de los muros culata al sur y occidente de la bodega carpintería. ➤ Vista Aérea de aulas interiores de zona central casa admón.	
ZONA: VISTAS AÉREAS DE BODEGA CARPINTERÍA AL OCCIDENTE. SOBRE MEZANINE.		8

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.		9/17
Fotografía	Área de Ubicación	
		
		
		
		
Observaciones		
➤ Vista Lateral Acceso a bodega central. Nivel superior escalera metálica en lámina alfajor Doble vacío. ➤ Vista cubierta inferior en bodega central. ➤ Vista perimetral zona bodega central ➤ Vista zona archivo. ➤ Vista circulación de archivo en primer piso. ➤ Vista Aérea de bodega central al doble vacío.		
9		

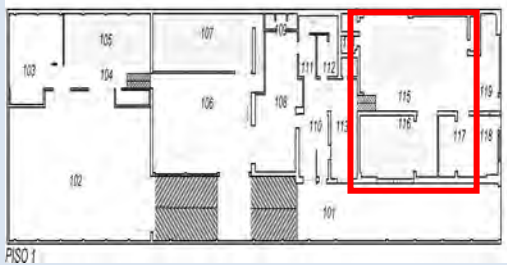
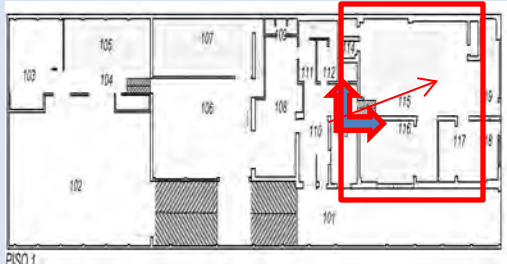
ZONA: VISTAS DE BODEGA CENTRAL. Y ZONA DE ARCHIVO.

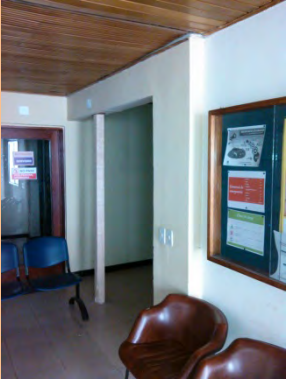
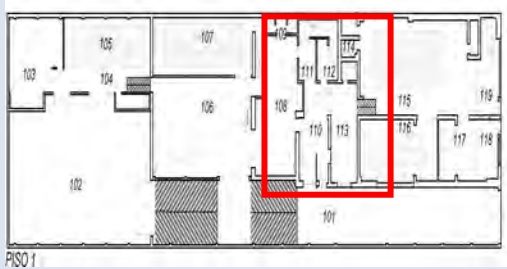
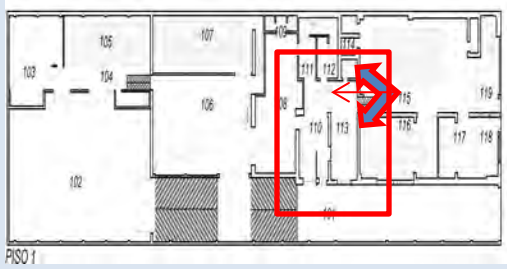
FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.		10/17
Fotografía		Área de Ubicación
		
Ángulo de la Toma		
		
Observaciones		
		➤ Vista Hall primer piso oficinas lobby. ➤ Vista Hall acceso escaleras a segundo piso. ➤ Escaleras y Hall a segundo piso. ➤ Vista circulación de oficinas en 2do piso.
		10
ZONA: VISTAS HALL ACCESO PRIMER PISO ESCALERAS Y OFICINAS DE SEGUNDO PISO.		

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.		11/17
Fotografía		Área de Ubicación
		
Ángulo de la Toma		
		
Observaciones		
		➤ Oficinas en segundo piso (espacio 213). ➤ Vista Hall acceso escaleras a segundo piso. Grieta en muros con seguimiento en papel parafinado, yeso. ➤ Grietas en muro lateral escalera ➤ Grieta en descolgado hall lobby en drywall. ➤ Grieta en muro lateral hall 1er piso.
ZONA: VISTAS HALL ACCESO PRIMER PISO ESCALERAS Y OFICINAS DE GUNDO PISO.		11

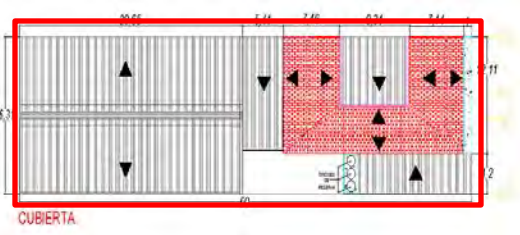
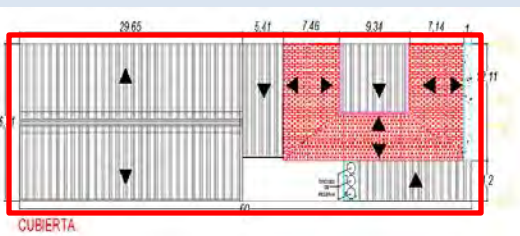
FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.	
12/17	
Fotografía	Área de Ubicación
	
Ángulo de la Toma	
	
Observaciones	
➤ Grieta en muro esquina a baño 2do piso. ➤ Grieta vertical con rasgamiento y seguimiento de fisura. ➤ Grieta en muros con seguimiento en papel parafinado, yeso. ➤ Grietas en muro lateral escalera ➤ Grieta horizontal en muro bajo placa.	
12	
ZONA: SEGUIMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS EN OFICINAS DE GUNDO PISO.	

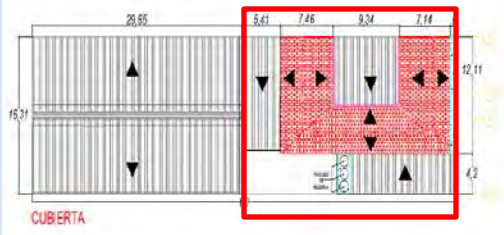
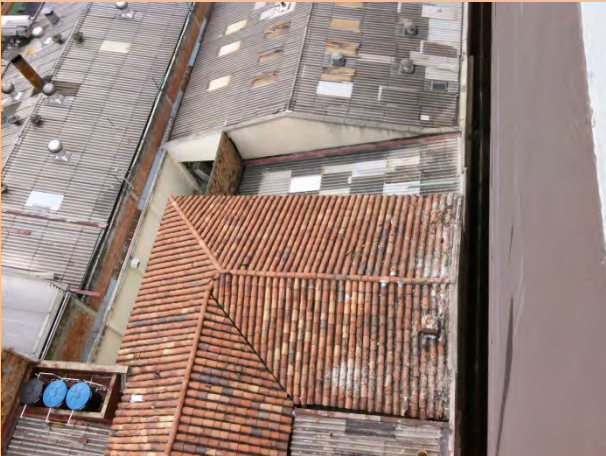
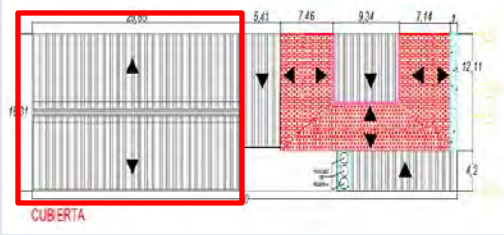
FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.	
Fotografía	Área de Ubicación
	
	
	
	
ZONA: SEGUIMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS EN BAÑO DE GUNDO PISO.	
Observaciones	
➤ Grieta en muro esquina a baño 2do piso. ➤ Grieta vertical con rasgamiento y seguimiento de fisura. ➤ Grieta en muros con seguimiento en papel parafinado, yeso. Muro baño 2do piso ➤ Grietas en muro baño interior 2do piso ➤ Grieta entre muro y placa interior de baño 2do piso	
13	

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.		14/17
Fotografía	Área de Ubicación	
     	 Ángulo de la Toma  Observaciones ➤ Grieta Vertical en muro esquina a archivo bodega 1. ➤ Grieta vertical en dintel sala de recibo archivo 1 nivel bodega 1 ➤ Grieta en muros lateral en archivo 1 bodega 1 ➤ Grietas piso de primer archivo nivel bodega 1	
ZONA: SEGUIMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS EN WC DE GUNDO PISO.		14

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.		15/17
Fotografía	Área de Ubicación	
 		
Angulo de la Toma		
 		
Observaciones		
➤ Grieta inclinada en muro esquina a archivo bodega 1. ➤ Grieta vertical en dintel sala recibo archivo 1 nivel bodega 1 ➤ Grieta en muros lateral en archivo 1 bodega 1 ➤ Apuntalamiento dintel con paral en madera		
15		

ZONA: SEGUIMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS EN BODEGA ARCHIVO 1er PISO.

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.	
16/17	
Fotografía	Área de Ubicación
   	 CUBIERTA Ángulo de la Toma  CUBIERTA Observaciones ➤ Cubierta longitudinal tramo 1. ➤ Cubierta longitudinal tramo 2 ➤ Cubierta casa teja de barro. ➤ Cubierta bodega teja Eternit. 16 ZONA: CUBIERTA MIXTA, CASA TEJA DE BARRO Y EN BODEGA TEJA ETERNIT.

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Estudio Patológico y de Vulnerabilidad Sísmica de la Bodega ubicada en la Carrera 13 #54-39.	
Fotografía	Área de Ubicación
	
	
 	Observaciones ➤ Cubierta longitudinal tramo 1. ➤ Cubierta longitudinal tramo 2 ➤ Cubierta casa teja de barro. ➤ Cubierta bodega teja Eternit.

ZONA: CUBIERTA MIXTA, CASA TEJA DE BARRO Y EN BODEGA TEJA ETERNIT.