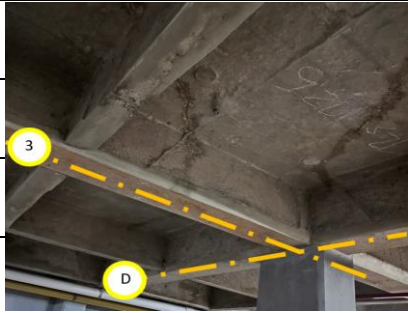





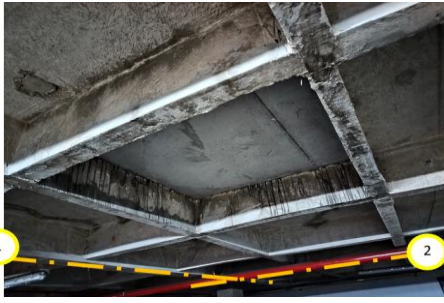

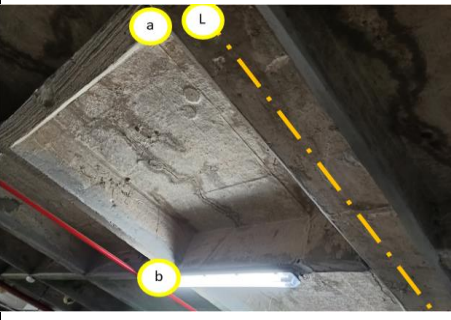
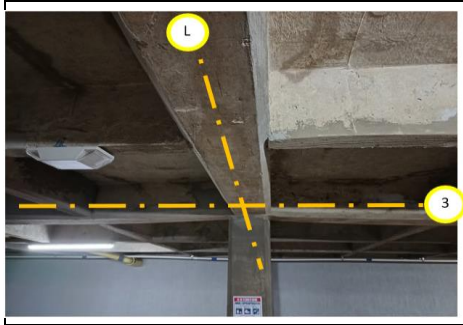


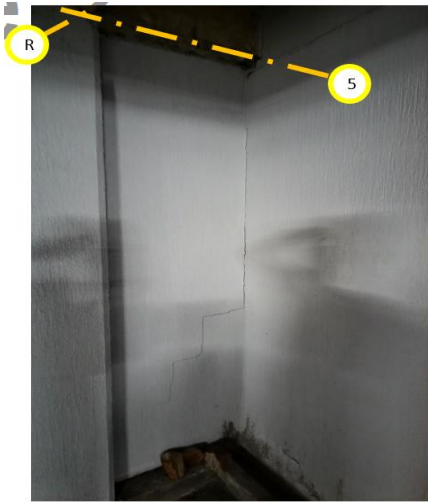

Fotografía	Ficha	Descripción general	Lesión	Bloque (Localización)	Elemento estructural	Tipo de lesión por origen	Primaria/Secundaria	Clasificación (Directa/indirecta)	Grado
	HC-FL-001	Placa aérea con grietas, humedades, hongos y eflorescencia con reparaciones parciales	Grieta	1	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
			Humedad	1	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
			Hongos	1	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve
			Eflorescencia	1	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve
	HC-FL-002	Placa aérea con refuerzo oxidado a la vista	Refuerzo expuesto	1	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve
			Grieta	1	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
	HC-FL-003	Placa aérea con grietas, humedades, hongos y eflorescencia con reparaciones parciales	Grieta	1	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
			Humedad	1	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
			Hongos	1	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve
			Eflorescencia	1	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve


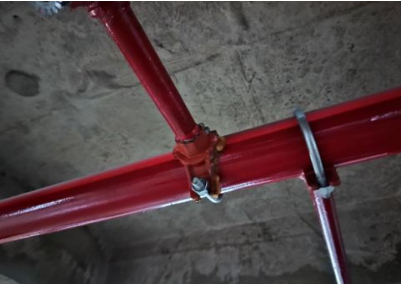

Fotografía	Ficha	Descripción general	Lesión	Bloque (Localización)	Elemento estructural	Tipo de lesión por origen	Primaria/Secundaria	Clasificación (Directa/indirecta)	Grado
	HC-FL-004	Placa aérea con grietas y humedades con reparaciones parciales	Grieta	2	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
			Humedad	2	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
	HC-FL-005	Placa aérea con grietas, humedades y hongos	Grieta	2	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
			Humedad	2	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
			Hongos	2	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve
	HC-FL-007	Placa aérea con grietas, humedades y eflorescencias con reparaciones parciales	Grieta	3	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
			Humedad	3	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
			Eflorescencia	3	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve


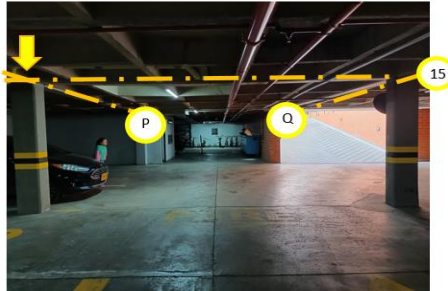

Fotografía	Ficha	Descripción general	Lesión	Bloque (Localización)	Elemento estructural	Tipo de lesión por origen	Primaria/Secundaria	Clasificación (Directa/indirecta)	Grado
	HC-FL-008	Placa aérea reparada por la constructora que presenta humedades	Humedad	3	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
	HC-FL-009	Placa aérea con grietas, humedades y hongos	Grieta	3	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
			Humedad	3	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
			Hongos	3	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve
	HC-FL-010	Placa aérea con grietas, humedades y hongos	Grieta	3	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
			Humedad	3	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
			Hongos	3	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve

Fotografía	Ficha	Descripción general	Lesión	Bloque (Localización)	Elemento estructural	Tipo de lesión por origen	Primaria/Secundaria	Clasificación (Directa/indirecta)	Grado
	HC-FL-011	Reducción de altura de vigas en los nudos con columnas	Deflexión	3	Viga	Antropogénica	Primaria		Leve

Fotografía	Ficha	Descripción general	Lesión	Bloque (Localización)	Elemento estructural	Tipo de lesión por origen	Primaria/Secundaria	Clasificación (Directa/indirecta)	Grado
	HC-FL-012	Placa aérea con grietas, humedades y eflorescencias	Grieta	3	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
			Humedad	3	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
			Eflorescencia	3	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve
	HC-FL-013	Muro en concreto empañetado con humedades y manchado	Humedad	3	Muro de contención	Física	Secundaria		Leve
			Ensuciamiento	3	Muro de contención	Física	Secundaria		Leve

Fotografía	Ficha	Descripción general	Lesión	Bloque (Localización)	Elemento estructural	Tipo de lesión por origen	Primaria/Secundaria	Clasificación (Directa/indirecta)	Grado
	HC-FL-014	Muro que evidencia asentamiento diferencial	Grieta	3	Muro en mampostería	Mecánica	Secundaria		Leve
	HC-FL-015	Placa aérea con acero de refuerzo a la vista y conduits embenidos en una placa de menos de 10cm de espesor	Refuerzo expuesto	3	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve
			Humedad	3	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
			Eflorescencia	3	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve

Fotografía	Ficha	Descripción general	Lesión	Bloque (Localización)	Elemento estructural	Tipo de lesión por origen	Primaria/Secundaria	Clasificación (Directa/indirecta)	Grado
	HC-FL-016	Placa aérea con grietas, humedades y hongos con reparaciones parciales	Grieta	4	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
			Humedad	4	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
			Hongos	4	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve
	HC-FL-017	Tubería del sistema Contraincendios con fuga y óxido	Humedad	4	Tubería de acero	Física	Secundaria		Leve
			Óxido	4	Tubería de acero	Química	Secundaria		Leve
	HC-FL-018	Placa aérea con humedad por filtración y ensuciamiento con óxido	Grieta	4	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
			Humedad	4	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
			Hongos	4	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve

Fotografía	Ficha	Descripción general	Lesión	Bloque (Localización)	Elemento estructural	Tipo de lesión por origen	Primaria/Secundaria	Clasificación (Directa/indirecta)	Grado
	HC-FL-019	Placa aérea con grietas, humedades y hongos	Grieta	4	Placa aligerada	Mecánica	Primaria		Leve
			Humedad	4	Placa aligerada	Física	Secundaria		Leve
			Hongos	4	Placa aligerada	Química	Secundaria		Leve
 	HC-FL-020	Reducción de altura de vigas en los nudos con columnas con presencia de grietas de flexión en el centro de la luz	Deflexión	5	Viga	Antropogénica	Primaria		Leve
			Grieta	5	Viga	Mecánica	Secundaria		Leve