

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA					101	FICHA CALIFICACION		Fecha: MARZO 2024				
					FICHA CALIFICACION												
USO: PATIO POSTERIOR					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
									B	R	M	T. DE LESION		PRIM.	SECUN	OBSERVACIONES	
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO															NO HAY	
	SOPORTE CIELORASO															NO HAY	
	CIELORASO															NO HAY	
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA			X			A1-A2-A3-A4-A5-B3-D2-D3-D4-E3					
	SUR				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA			X			A1-A2-A3-A4-A5-B3-B4-D2-D4-E3					
	ORIENTE				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA			X			A1-A2-A3-A4-A5-B3-C1-C3-D2-D3-D4-E3					
	OCCIDENTE				NO	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA			X			A1-A2-A3-A5-B3-B10-D2-D3-D4-E1-E2-E3					
PISOS	BASE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR	
	ANTE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR	
	PISO				SI	CEMENTO Y BALDOSA					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B7-B9-C1-C3-D2-D3-D4-E3					
	GUARDAESCOBA															NO HAY	
ACABADOS	CIELORASO															NO HAY	
	YESERIA															NO HAY	
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-B9-C1-C2-D2-D3-D4-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-B9-C1-C2-D2-D3-D4-E3					
		LOCAL.	TIPO	CANT.													
CARPINTERIAS	PUERTA PPAL																
	PUERTAS															NO HAY	
	VENTANAS															NO HAY	
	COLUMNAS								2	SI	MAMP.LADRILLO-PIEDRA			X	A3-B3-C1-D2-D4-E3		
	ESCALERAS								1	SI	LADRILLO			X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-C1-D2-D4-E3		
	OTROS								2	SI	MADERA			X	A1-A2-A3-A5-B3-C1-C3-D2-D4-E3		ARCOS EN MADERA SOBRE COLUMNAS
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-A5-B5-B9-E3					
	HIDRAULICAS															NO HAY	
	SANITARIAS															NO HAY	
	TELEFONICAS															NO HAY	
					TIPOS DE LESION												
					A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado					C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado							
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																	

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					102		FICHA CALIFICACION		Fecha: MARZO 2024							
USO:					FECHA: MARZO 2024																
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION												
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES							
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				SI	TIRANTES EN MADERA					X	A1-A2-A3-A4-A5-B2-B3-B4-C1-C2-D1-D2-D4-E3									
	SOPORTE CIELORASO				SI	TAQUETES EN MADERA					X	A1-A2-A3-A4-A5-B2-B3-B4-B5-C1-C2-D1-D2-D4-E3									
	CIELORASO																NO HAY				
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMAPOSTERIS LADRILLO					X	A2-A3-A5-B3-B10-D2-D4-E1-E2-E3									
	SUR				NO	MAMAPOSTERIS LADRILLO					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-C1-C3-D2-D3-D4-E1-E2-E3									
	ORIENTE				SI	MAMAPOSTERIS LADRILLO					X	A1-A2-A3-A5B3-D2-D4-E3									
	OCCIDENTE				SI	MAMAPOSTERIS LADRILLO					X	A1-A2-A3-A5-B3-C1-C3-D2-D3-D4-E1-E2-E3-									
PISOS	BASE PISO																NO SE PUEDE OBSERVAR POR EXCREMENTO DE PALOMA				
	ANTE PISO																NO SE PUEDE OBSERVAR POR EXCREMENTO DE PALOMA				
	PISO																NO SE PUEDE OBSERVAR POR EXCREMENTO DE PALOMA				
	GUARDAESCOBA																NO HAY				
ACABADOS	CIELORASO																NO HAY				
	YESERIA																NO HAY				
	PAÑETES				SI	PAÑETE EN ARCILLA					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B5-C1-C3-D2-D3-D4-E3									
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B5-C1-C3-D2-D3-D4-E3									
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.																		
	PUERTA PPAL										X	A2-A3-A4-A5-B3-B4-B5-D2-D4-E3									
	PUERTAS																SE VE SOLO POR LA PARTE EXTERIOR, POR DETRO ESTA TAPIADA				
	VENTANAS							1	NO	CARPINTERIA MADERA					X	A2-A3-A4-A5-B3-B10-D2-D4-E2-E3					
	COLUMNAS																		NO HAY		
	ESCALERAS																		NO HAY		
	OTROS																				
REDES	ELECTRICAS				SI							X	A3-B4-B5-B9-E3								
	HIDRAULICAS																	NO HAY			
	SANITARIAS																	NO HAY			
	TELEFONICAS																	NO HAY			
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado																

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION										103		FICHA CALIFICACION			Fecha: MARZO 2024				
USO:					FECHA: MARZO 2024																			
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA				ESTADO DE CONSERVACION														
										B	R	M	T. DE LESION					PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES				
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO																			NO HAY				
	SOPORTE CIELORASO																			NO HAY				
	CIELORASO																			NO HAY				
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				NO	MAMAPOSTERIS LADRILLO						X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-C1-C2-C3-D2-D3-D4-E1-E2-E3							SE ENCUENTRA LOCALIZADO UN NICHOS				
	SUR				SI	TAPIA PISADA						X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-D2-D3-D4-E3											
	ORIENTE				SI	MAMAPOSTERIS LADRILLO						X	A1-A2-A3-A4-A5-D2-D4-E3											
	OCCIDENTE				SI	MAMAPOSTERIS LADRILLO						X	A1-A2-A3-A4-A5-B2-B3-B4-C1-C3-D2-D3-D4-E3											
PISOS	BASE PISO																			NO SE PUEDE OBSERVAR POR ESCOMBROS				
	ANTE PISO																			NO SE PUEDE OBSERVAR POR ESCOMBROS				
	PISO																			NO SE PUEDE OBSERVAR POR ESCOMBROS				
	GUARDAESCOBA																			NO SE PUEDE OBSERVAR POR ESCOMBROS				
ACABADOS	CIELORASO																			NO HAY				
	YESERIA																			NO HAY				
	PAÑETES				SI	PAÑETE EN ARCILLA						X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-B9-C1-C2-C3-D2-D3-D4-E3											
	PINTURAS																			NO HAY				
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.																					
	PUERTA PPAL																			NO HAY				
	PUERTAS																			NO HAY				
	VENTANAS																			NO HAY				
	COLUMNAS																			NO HAY				
	ESCALERAS																			NO HAY				
REDES	ELECTRICAS				SI							X	A2-A3-B4-B5-B9-C2-E3											
	HIDRAULICAS																			NO HAY				
	SANITARIAS																			NO HAY				
	TELEFONICAS																			NO HAY				
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado																			

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					104		FICHA CALIFICACION		Fecha: MARZO 2024						
USO:					FECHA: MARZO 2024															
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION											
									B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES			
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				SI	TIRANTES EN MADERA					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D1-D2-D3-D4-E3					TAMBIEN ESTA COMO ESTRUCTURA DE CUBIERTA			
	SOPORTE CIELORASO				SI	BAREQUE					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-D4-E3					EXISTE UN 30% EN PESIMO ESTADO			
	CIELORASO																NO HAY			
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	LADRILLO Y ARGAMASA			X			A1-A2-A3-A5-C1-D2-D3-D4-E3								
	SUR				SI	LADRILLO Y ARGAMASA				X		A1-A2-A3-A5-B3-B4-C1-C3-D2-D3-D4-E3								
	ORIENTE				SI	LADRILLO Y ARGAMASA					X	A1-A2-A3-A4-A5-D2-D4-E3								
	OCCIDENTE				SI	LADRILLO Y ARGAMASA			X			A1-A2-A3-A5-B3-C1-D2-D3-D4-E3								
PISOS	BASE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR			
	ANTE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR			
	PISO				SI	CEMENTO					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-D2-D3-D4-E3								
	GUARDAESCOBA																NO HAY			
ACABADOS	CIELORASO																NO HAY			
	YESERIA																NO HAY			
	PAÑETES				SI	PAÑETE EN ARCILLA					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B5-B9-C1-C3-D2-D3-D4-E3								
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B5-B9-C1-C3-D2-D3-D4-E3								
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.																	
	PUERTA PPAL																NO HAY			
	PUERTAS																NO HAY			
	VENTANAS																NO HAY			
	COLUMNAS					1			SI	MADERA Y PIEDRA			X	A2-A3-A5-D2-D4-E3						
	ESCALERAS																NO HAY			
	OTROS																			
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A2-A5-B5-B9-E3								
	HIDRAULICAS																NO HAY			
	SANITARIAS																NO HAY			
	TELEFONICAS																NO HAY			
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado															

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					105		FICHA CALIFICACION		Fecha: MARZO 2024			
USO:					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES			
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				SI	TIRANTES EN MADERA					X	A1-A2-A3-A5-A6-B1-B2-B3-B4-B5-B9-C1-D2-D3-D4-E3					EXISTE UN 20%EN PESIMAS CONDICIONES
	SOPORTE CIELORASO				SI	BAREQUE					X	A1-A2-A3-A5-A6-B1-B2-B3-B4-B5-B9-C1-C2-D3-D4-E3					EXISTE UN 40% EN PESIMO ESTADO
	CIELORASO				SI	PAÑETE					X	A1-A2-A3-A5-A6-B3-B4-B5-B9-D2-D4-E3					EXISTE UN 10% EN PESIMO ESTADO
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO					X	A1-A2-A3-A5-B3-C1-D2-D4-E3					
	SUR				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO					X	A1-A2-A3-A5-B3-C1-D2-D4-E3					EXISTENCIA DE NICHOS
	ORIENTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO					X	A1-A2-A3-A4-A5-A6-B3-B5-C1-D2-D3-D4-E3					
	OCCIDENTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO					X	A1-A2-A3-A5-B3-C1-D2-D3-D4-E3					
PISOS	BASE PISO																
	ANTE PISO																
	PISO																NO SE PUEDE OBSERVAR POE EXISTENCIA DE ESCOMBROS
	GUARDAESCOBA																NO HAY
ACABADOS	CIELORASO																NO HAY
	YESERIA																NO HAY
	PAÑETES				SI	PAÑETE EN ARCILLA					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B5-B9-C1-D2-D3-D4-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B5-B9-C1-D2-D3-D4-E3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL																NO HAY
	PUERTAS																NO HAY
	VENTANAS																SOLO HAY UN VANO
	COLUMNAS																NO HAY
	ESCALERAS																NO HAY
	OTROS				1	SI	VIGA EN MADERA					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-C1-C3-D1-D2-E3				
REDES	ELECTRICAS																NO HAY
	HIDRAULICAS																NO HAY
	SANITARIAS																NO HAY
	TELEFONICAS																NO HAY
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					106		FICHA CALIFICACION		Fecha: MARZO 2024			
BAÑO					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES			
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO													NO SE PUEDE APRECIAR			
	SOPORTE CIELORASO													NO SE PUEDE APRECIAR			
	CIELORASO				SI	PAÑETE				X	A1-A2-A3-A5-C1-D2-E3						
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO				X	A1-A2-A3-A5-D2-E3						
	SUR				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO				X	A1-A2-A3-A5-D2-E3						
	ORIENTE													SOLO EXISTE UNA PUERTA EN ESTE ESPACIO			
	OCCIDENTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO				X	A1-A2-A3-A5-D2-E3						
PISOS	BASE PISO														NO SE PUEDE APRECIAR		
	ANTE PISO														NO SE PUEDE APRECIAR		
	PISO				SI	CEMENTO				X	A2-A3-A5-D2-D4-E3						
	GUARDAESCOBA														NO HAY		
ACABADOS	CIELORASO				NO	PINTURA					X	A1-A2-A3-A5-D2-E3					ESTA CASI EN UN 100% EN PESIMAS CONDICONES
	YESERIA														NO HAY		
	PAÑETES				SI	PAÑETE EN ARCILLA					X	A1-A2-A3-A5-B3-B5-B8-B9-D2-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL					X	A1-A2-A3-A5-B3-B5-D2-E3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL				SI	CARPINTERIA EN MADERA				X	A2-A3-A5-B3-D2-D4-E3						
	PUERTAS														NO HAY		
	VENTANAS														NO HAY		
	COLUMNAS				1	SI	BASA MADERA- C. PIEDRA				X	A2-A3-A5-B3-D2-D4-E3					
	ESCALERAS														NO HAY		
	OTROS				1	SI	VIGA EN MADERA				X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-D1-D2-E3					DINTEL SOBRE VANO PRINCIPAL
REDES	ELECTRICAS														NO HAY		
	HIDRAULICAS				SI					X	A3-B4-C2-E3					PUNTO PARA DUCHA	
	SANITARIAS				SI					X	A3-B4-E3					SIFON	
	TELEFONICAS														NO HAY		
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												

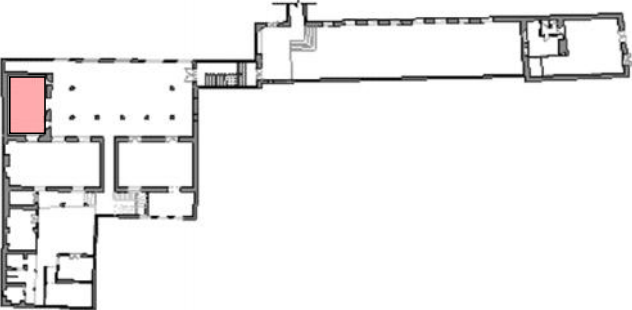
					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					107		FICHA CALIFICACION		Fecha: MARZO 2024			
USO: BAÑO					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES			
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO													NO SE PUEDE APRECIAR			
	SOPORTE CIELORASO													NO SE PUEDE APRECIAR			
	CIELORASO				SI	PAÑETE				X	A1-A2-A3-A5-C1-D2-E3						
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO				X	A1-A2-A3-A5-B3-D2-E3						
	SUR				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO				X	A1-A2-A3-A5-B3-D2-E3						
	ORIENTE														SOLO EXISTE UNA PUERTA EN ESTE ESPACIO		
	OCCIDENTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO				X	A1-A2-A3-A5-B3-D2-E3						
PISOS	BASE PISO														NO SE PUEDE APRECIAR		
	ANTE PISO														NO SE PUEDE APRECIAR		
	PISO				SI	CEMENTO				X	A2-A3-A5-D2-D4-E3						
	GUARDAESCOBA														NO HAY		
ACABADOS	CIELORASO														NO HAY		
	YESERIA														NO HAY		
	PAÑETES				SI	PAÑETE EN ARCILLA				X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-E3						
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL				X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-E3						
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL				SI	CARPINTERIA EN MADERA				X	A2-A3-A5-B3-B4-D2-D4-E3						
	PUERTAS														NO HAY		
	VENTANAS														NO HAY		
	COLUMNAS				1	SI	BASA MADERA- C. PIEDRA				X	A2-A3-A5-B3-D2-D4-E3					
	ESCALERAS														NO HAY		
	OTROS				1	SI	VIGA EN MADERA				X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-D1-D2-E3					DINTEL SOBRE VANO PRINCIPAL
REDES	ELECTRICAS														NO HAY		
	HIDRAULICAS				SI					X	A3-B4-C2-E3					PUNTO PARA DUCHA	
	SANITARIAS				SI					X	A3-B4-E3					SIFON	
	TELEFONICAS														NO HAY		
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					108		FICHA CALIFICACION		Fecha: MARZO 2024					
USO:					FECHA: MARZO 2024														
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION										
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES					
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				SI	TIRANTE EN MADERA					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B9-D2-D4-E3				EXISTE UN 405 EN MAL ESTADO			
	SOPORTE CIELORASO				SI	BAREQUE					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B9-C1-C3-D2-D4-E3				EXISTE UN 80% EN PESIMO ESTADO			
	CIELORASO				SI	PAÑETE					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B9-D2-E3				EXISTE EN UN 20% EN MAL ESTADO			
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO					X	A1-A2-A3-A5-B8-C1-D2-E3							
	SUR				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO					X	A1-A2-A3-A5-B3-D2-D4-E3							
	ORIENTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO					X	A2-A3-A5B2-B3-D2-E3							
	OCCIDENTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO					X	A1-A2-A3-A5-B3-C1-C3-D2-D3-D4-E3							
PISOS	BASE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR			
	ANTE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR			
	PISO				SI	CEMENTO					X	A1-A2-A3-A5-B3-C1-C3-2-D3-D4-E3							
	GUARDAESCOBA															NO HAY			
ACABADOS	CIELORASO				SI	PINTURA					X	A2-A3-A5-B3-B5-B9-D2-E3							
	YESERIA															NO HAY			
	PAÑETES				SI	PAÑETE EN ARCILLA					X	A1-A2-A3-A5-B3-C1-C3-D2-D3-D4-E3							
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL					X	A1-A2-A3-A5-B3-C1-C3-D2-D3-D4-E3							
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.																
	PUERTA PPAL															NO HAY			
	PUERTAS															NO HAY			
	VENTANAS															NO HAY			
	COLUMNAS															NO HAY			
	ESCALERAS															NO HAY			
	OTROS							1	SI	VIGA EN MADERA					X	A2-A3-A5-B2-B3-D1-D2-E3			
REDES	ELECTRICAS															NO HAY			
	HIDRAULICAS															NO HAY			
	SANITARIAS															NO HAY			
	TELEFONICAS															NO HAY			
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado														

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					109		FICHA CALIFICACION		Fecha: MARZO 2024		
USO:					FECHA: MARZO 2024											
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION							
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES		
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO													NO SE PUEDE APRECIAR		
	SOPORTE CIELORASO				SI	BAREQUE				X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-D2-E3					
	CIELORASO				SI	PAÑETE ARGAMASA				X	A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-B9-D2-E3					
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A3-A5-E1-E2-E3					
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A2-A3-A5-D2-E3					
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A2-A3-A5-D2-E3					
	OCCIDENTE				NO	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A1-A3-A5-C1-D2-E1-E2-E3				SE LOCALIZAN DOS NICHOS	
PISOS	BASE PISO													NO SE PUEDE APRECIAR		
	ANTE PISO													NO SE PUEDE APRECIAR		
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO				X	A2-A3-A5-B3-E3					
	GUARDAESCOBA													NO HAY		
ACABADOS	CIELORASO				NO	PINTURA					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B5-B9-D2-E3				
	YESERIA													NO HAY		
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA				X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B5-B8-B9-C1-D2-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B5-B8-B9-C1-D2-E3				
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.													
	PUERTA PPAL										X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B9-C1-C2-D2-E3				
	PUERTAS													NO HAY		
	VENTANAS						1	NO	CARP.MADERA-VIDRIO		X	A1-A2-A3-A4-A5-B3-B4-B9-B10-C1-C2-D2-E3				
	COLUMNAS						1	SI	MAMPOSTERIA LADRILLO		X	A3-A5-E3				
	ESCALERAS													NO HAY		
	OTROS															
REDES	ELECTRICAS				NO					X	A3-B5-B9-C2-E3					
	HIDRAULICAS													NO HAY		
	SANITARIAS													NO HAY		
	TELEFONICAS													NO HAY		
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado											
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					110		FICHA CALIFICACION		Fecha: MARZO 2024							
USO:					FECHA: MARZO 2024																
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION												
									B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES				
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				SI	VIGAS EN MADERA					X	A3-A5-B3-B4-B5-D1-E3									
	SOPORTE CIELORASO				SI	BAREQUE					X	A3-A5-B3-B4-B5-D1-E3									
	CIELORASO				SI	PAÑETE					X	A3-A5-B3-B4-B5-D2-E3									
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO-ARGAMASA					X	A3-A5-B2-B3-B4-B6C1-D2-D4-E3									
	SUR				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO-ARGAMASA				X		A1-A2-A3-A5-B2-B3-C1-D2-D4-E3									
	ORIENTE				NO	MAPOSTERIA EN LADRILLO-ARGAMASA				X		A3-A5-B2-B3-C1-D2-D4-E3					ARCADAS EXISTENTES TAPIADAS EN LADRILLO				
	OCCIDENTE				SI	MAPOSTERIA EN LADRILLO-ARGAMASA				X		A3-A5-B2-B3-C1-D2-D4-E3									
PISOS	BASE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR				
	ANTE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR				
	PISO				NO	CEMENTO					X	A3-A5-B2-B3-B7-D4-E3									
	GUARDAESCOBA																NO HAY				
ACABADOS	CIELORASO				NO	VINILO					X	A2-A3-A5-B3-B5-B9-D2-E3									
	YESERIA																NO HAY				
	PAÑETES				SI	PAÑETE -ARGAMASA					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-D3-D4-E3									
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL					X	A3-A5-B3-B5-D4-E3									
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.																		
	PUERTA PPAL						1	SI	CARPINTERIA EN MADERA				X	A3-A5-B3-B4-B5-B9-C2-D4-E3							
	PUERTAS																				
	VENTANAS						1	SI	C.MADERA.VIDRIO-HIERRO				X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B10-C2-E2							
	COLUMNAS						1	SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA				X	A2-A3-A5-B3-C1-D2-E3							
	ESCALERAS																			NO HAY	
	OTROS						1	SI	CARPINTERIA EN MADERA				X	A2-A3-A5-B2-D2-E3					ARCO EN MADERA COSTADO SUR		
REDES	ELECTRICAS																NO HAY				
	HIDRAULICAS																NO HAY				
	SANITARIAS																NO HAY				
	TELEFONICAS																NO HAY				
					TIPOS DE LESION																
					A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado																
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																					

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					111		FICHA CALIFICACION		Fecha: MARZO 2024						
					USO: COCINA ANTIGUA					FECHA: MARZO 2024										
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION											
									B	R	M	T. DE LESION		PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES				
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO																			
	SOPORTE CIELORASO				SI	ESTERILLA Y PEGA					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D1-D2-E3								
	CIELORASO				SI	PAÑETE					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D1-D2-E3								
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA				X		A2-A3-A5-B2-C1-D2-D4-E3				EL 35% DEL MURO ES ENCHAPADO, SE LOCALIZA UN NICHOS				
	SUR				SI	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA				X		A2-A3-A5-B2-C1-D2-D4-E3				EL 35% DEL MURO ES ENCHAPADO				
	ORIENTE				SI	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA			X			A3-A5-D2-E3				EL 35% DEL MURO ES ENCHAPADO				
	OCCIDENTE				SI	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA				X		A2-A3-A5-B2-C1-D2-D4-E3				EL 35% DEL MURO ES ENCHAPADO, SE LOCALIZAN DOS NICHOS				
PISOS	BASE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR				
	ANTE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR				
	PISO				SI	BALDOSIN CEMENTO					X	A2-A3-A5-C1-D2-E3				NO SE PUEDE OBSERVAR BIEN POR PRESENCIA DE ESCOMBROS				
	GUARDAESCOBA															NO HAY				
ACABADOS	CIELORASO				NO	PINTURA					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D1-D2-E3								
	YESERIA															NO HAY				
	PAÑETES				SI	PAÑETE EN ARCILLA					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-C1-D2-D4-E3								
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-C1-D2-D4-E3								
CARPINTERIAS		LOCAL.	TIPO	CANT.																
	PUERTA PPAL															NO HAY				
	PUERTAS															NO HAY				
	VENTANAS					3			SI	C.MADERA - HIERRO				X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B10-C2-E2			TAPIADAS CON MALLA		
	COLUMNAS															NO HAY				
	ESCALERAS															NO HAY				
	OTROS																			
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-B4-B5-E3								
	HIDRAULICAS				SI						X	A3-B9-E3								
	SANITARIAS				SI						X	A3-B9-E3								
	TELEFONICAS															NO HAY				
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado															
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																				

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					112	FICHA CALIFICACION						
USO:					FECHA: MARZO 2024								FECHA: MARZO 2024				
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
									B	R	M	T. DE LESION		PRIM.	SECUN	OBSERVACIONES	
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO															NO SE PUEDE APRECIAR	
	SOPORTE CIELORASO															NO SE PUEDE APRECIAR	
	CIELORASO				SI	PAÑETE BAJO PLACA				X		A1-A2-A3-A5-B3-D2-E3					
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				NO	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA					X	A3-A5-B3-D2-E3				EL 35% DEL MURO ES ENCHAPADO, MESON DE LAVADO ENCHAPADO	
	SUR				SI	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA					X	A2-A3-A5-B3-B4-D2-E3				EL 35% DEL MURO ES ENCHAPADO, VANO TAPIADO POR UN MUEBLE	
	ORIENTE				SI	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA					X	A2-A3-A5-B3-D2-E3				EL 35% DEL MURO ES ENCHAPADO	
	OCCIDENTE				SI	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA					X	A2-A3-A5-B3-C1-D2-E3				EL 35% DEL MURO ES ENCHAPADO, SE LOCALIZAN DOS NICHOS	
PISOS	BASE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR	
	ANTE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR	
	PISO				SI	BALDOSIN CEMENTO					X	A1-A2-A3-A5-D2-D4-E3				NO SE PUEDE OBSERVAR BIEN POR PRESENCIA DE ESCOMBROS	
	GUARDAESCOBA															NO HAY	
ACABADOS	CIELORASO				NO	PINTURA					X	A1-A2-A3-A5-D2-E3					
	YESERIA															NO HAY	
	PAÑETES				SI	PAÑETE EN ARCILLA					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-D4-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-D4-E3					
CARPINTERIAS		LOCAL.	TIPO	CANT.													
	PUERTA PPAL															NO HAY	
	PUERTAS															NO HAY	
	VENTANAS															NO HAY	
	COLUMNAS															NO HAY	
	ESCALERAS															NO HAY	
	OTROS																
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-A5-B9-E3					
	HIDRAULICAS				SI						X	A3-A5-B9-D2-D4-E3					
	SANITARIAS				SI						X	A3-A5-B9-D2-D4-E3					
	TELEFONICAS															NO HAY	
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												



					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					113		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024		
USO: PATIO CENTRAL					FECHA: MARZO 2024											
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION							
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN	OBSERVACIONES		
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO													NO SE PUEDE APRECIAR		
	SOPORTE CIELORASO				SI	ESTERILLA Y PEGA					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B9-D2-E3			SOLO HAY UN 30%	
	CIELORASO				SI	PAÑETE BAJO PLACA					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-E3			SOLO HAY UN 30%	
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				NO	MAMP. LADRILLO-MORTERO			X			A1-A2-A3-A4-A5-B4-C1-D2-D4-E3				
	SUR				SI	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA				X		A2-A3-A5-B3-B4-C1-D2-D4-E3				
	ORIENTE				SI	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA				X		A1-A2-A3-A4-A5-B4-B10-C1-D2-D4-E3				TAPIADO DE DOS VANOS EXISTENTES
	OCCIDENTE				SI	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA				X		A2-A3-A5-C1-D2-D4-E3				
PISOS	BASE PISO														NO SE PUEDE APRECIAR	
	ANTE PISO														NO SE PUEDE APRECIAR	
	PISO				SI	BALDOSIN EN GRESS YCEMENTO					X	A1-A2-A3-A5-B3-B5-B9-C1-D2-D3-D4-E3				
	GUARDAESCOBA														NO HAY	
ACABADOS	CIELORASO				NO	PINTURA					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-E3				
	YESERIA														NO HAY	
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-B9-D2-D4-E3				
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL					X	A1-A2-A3-A5-B3-B5-B9-D2-D4-E3				
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.													
	PUERTA PPAL		1	SI	CARPINTERIA EN MADERA				X		A2-A3-A5-B3-B4-E3					
	PUERTAS														NO HAY	
	VENTANAS		4	NO	CARP.MADERA Y HIEERO				X		A2-A3-A5-B9-B10-E3				TAPIADO EN PLASTICO	
	COLUMNAS		7	SI	MAMP. LADRILLO-ARGAMASA			X			A2-A3-A5-D4-E3					
	ESCALERAS														NO HAY	
	OTROS															
REDES	ELECTRICAS				NO					X		A3-B9-E3				ADAPTACION DE TUBOS EN PVC
	HIDRAULICAS				NO					X		A3-E3				
	SANITARIAS				NO					X		A3-E3				ADAPTACION SOBRE LAS ORIGINALES
	TELEFONICAS														NO HAY	
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado											

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					114	FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024				
USO: ESCALERA					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
									B	R	M	T. DE LESION		PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES	
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO																
	SOPORTE CIELORASO																
	CIELORASO																
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA			X			A2-A3-A5-B3-C1-D2-E3					
	SUR				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA			X			A3-A5-B4-D2-E3					
	ORIENTE				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA				X		A1-A2-A3-A5-B4-C1-D2-E3					
	OCCIDENTE				NO	MAM. LADRILLO-ARGAMASA			X			A2-A3-A5-B4-D2-E3					
PISOS	BASE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR	
	ANTE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR	
	PISO				SI	BALDOSIN EN CEMENTO				X		A2-A3-A5-B3-D2-E3				UN 30% TIENE COMO ACABADO SOLO PLACA	
	GUARDAESCOBA															NO HAY	
ACABADOS	CIELORASO																
	YESERIA															NO HAY	
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-C1-D2-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-C1-D2-E3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL										X	A2-A3-A5-B2-C1-C2-D2-E3					
	PUERTAS				1	SI	CARPINTERIA MADERA				X		A2-A3-A5-B2-B4-B5-D2-E3				
	VENTANAS				3	NO	CARPINTERIA MADERA					X	A2-A3-A5-B2-B4-B5-D2-E3				
	COLUMNAS																
	ESCALERAS				2	SI	CONCRETO				X		A2-A3-A5-B4-D2-E3				UNA ES EN DOS TRAMOS CON DESCANSO
	OTROS																
REDES	ELECTRICAS				NO						X	A3-B5-B9-E3					
	HIDRAULICAS															NO HAY	
	SANITARIAS															NO HAY	
	TELEFONICAS															NO HAY	
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					115		FICHA CALIFICACION			FECHA: MARZO 2024			
USO: PATIO DE ACCESO					FECHA: MARZO 2024													
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION									
									B	R	M	T. DE LESION		PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES		
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO															NO HAY		
	SOPORTE CIELORASO															NO HAY		
	CIELORASO															NO HAY		
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A1-A2-A3-A5-C1-D2-D3-E3						
	SUR				NO	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A1-A2-A3-A5-B3-C2-D2-D3-E3						
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A1-A2-A3-A5-E3						
	OCCIDENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-C1-C3-D2-D3-D4-E3						
PISOS	BASE PISO															NO HAY		
	ANTE PISO															NO HAY		
	PISO				SI	CEMENTO YBALDOSIN					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-C1-C3-D2-D3-D4-E3				NO SE PUEDE OBSERVAR MUY BIEN POR PRESENCIA DE ESCOMBROS		
	GUARDAESCOBA															NO HAY		
ACABADOS	CIELORASO																	
	YESERIA															NO HAY		
	PAÑETES				NO	MORTERO				X		A1-A2-A3-A5-B2-D2-E3						
	PINTURAS				NO	VINILO					X	A1-A2-A3-A5-B2-D2-E3						
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.													NO HAY		
	PUERTA PPAL															NO HAY		
	PUERTAS															NO HAY		
	VENTANAS				4	NO	CARPINTERIA METALICA					X	A1-A2-A5-C2-D2					
	COLUMNAS															NO HAY		
	ESCALERAS															NO HAY		
	OTROS																	
REDES	ELECTRICAS															NO HAY		
	HIDRAULICAS															NO HAY		
	SANITARIAS				SI	CAJAS DE INSPECCION				X		A1-A2-A5-D2-D3-E3						
	TELEFONICAS															NO HAY		
					TIPOS DE LESION													
					A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado													
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																		

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					116		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024		
USO: RESTAURANTE ANTIGUO					FECHA: MARZO 2024											
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION							
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES		
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO													NO SE PUEDE OBSERVAR		
	SOPORTE CIELORASO													NO SE PUEDE OBSERVAR		
	CIELORASO				NO	MADEFLEX				X	A3-A5-B3-B9-E3					
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A3-A5-B3-D2-E3					
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A3-A5-B3-D2-E3					
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A3-A5-B3-D2-E3					
	OCCIDENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A3-A5-B3-D2-E3					
PISOS	BASE PISO													NO SE PUEDE VER		
	ANTE PISO													NO SE PUEDE VER		
	PISO				NO	BALDOSIN EN CEMENTO				X	A3-A5-B3-D2-E3					
	GUARDAESCOBA				NO	PINTURA				X	A3-A5-D2-E3					
ACABADOS	CIELORASO															
	YESERIA													NO HAY		
	PAÑETES				NO	MORTERO				X	A1-A2-A3-A5-B2-D2-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO				X	A1-A2-A3-A5-B2-D2-E3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.													
	PUERTA PPAL									X	A3-A5-E3					
	PUERTAS													NO HAY		
	VENTANAS						2	NO	REJA				X	A3-A5-B4-B9-D2-E3		
	COLUMNAS													NO HAY		
	ESCALERAS													NO HAY		
	OTROS															
REDES	ELECTRICAS				NO				X		A3					
	HIDRAULICAS				NO				X		A3					
	SANITARIAS				NO				X		A3				SALIDA SIFON	
	TELEFONICAS													NO HAY		
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado											

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					117		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024				
USO: RESTAURANTE DE AREPAS "ARRIENDO"					FECHA: MARZO 2024													
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION									
									B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES	
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO																NO SE PUEDE OBSERVAR	
	SOPORTE CIELORASO																NO SE PUEDE OBSERVAR	
	CIELORASO				NO	MADEFLEX				X		A3-A5-E3						
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A3-A5-B3-D2-E3					HAY UN PORCENTAJE ENCHAPADO	
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A3-A5-B3-D2-E3					HAY UN PORCENTAJE ENCHAPADO	
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A3-A5-B3-D2-E3					HAY UN PORCENTAJE ENCHAPADO	
	OCCIDENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A3-A5-B3-D2-E3					HAY UN PORCENTAJE ENCHAPADO	
PISOS	BASE PISO																NO TIENE	
	ANTE PISO																NO HAY	
	PISO				NO	MORTERO				X		A3-A5-E3						
	GUARDAESCOBA				NO	PINTURA					X	A3-A5-B3-E3						
ACABADOS	CIELORASO																	
	YESERIA																NO HAY	
	PAÑETES				NO	MORTERO				X		A1-A2-A3-A5-B2-D2-E3						
	PINTURAS				NO	VINILO					X	A1-A2-A3-A5-B2-D2-E3						
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.															
	PUERTA PPAL									X		A3-A5-B3-B4-E3						
	PUERTAS				2	NO	CARPINTERIA EN MADERA			X			A3-A5					
	VENTANAS																	NO HAY
	COLUMNAS																	NO HAY
	ESCALERAS																	NO HAY
	OTROS																	
REDES	ELECTRICAS				NO				X									
	HIDRAULICAS				NO				X			A3					PUNTO LAVAMANOS	
	SANITARIAS				NO				X			A3					SALIDA SIFON Y SANITARIOS	
	TELEFONICAS																NO HAY	
					TIPOS DE LESION													
					A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado													
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																		

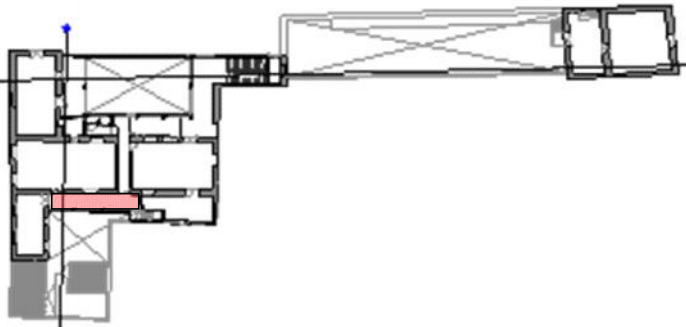
					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					118		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024		
USO: RESTAURANTE DE AREPAS "ARRIENDO"					FECHA: MARZO 2024											
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION							
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES		
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO													NO SE VE		
	SOPORTE CIELORASO													NO SE VE		
	CIELORASO				NO	MADEFLEX				X	A3-B8-E3					
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X		A3					
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X		A3					
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X		A3					
	OCCIDENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X		A3-A5-E3					
PISOS	BASE PISO													NO SE PUEDE APRECIAR		
	ANTE PISO													NO SE PUEDE APRECIAR		
	PISO				NO	BALDOSIN EN GRES			X		A3					
	GUARDAESCOBA				NO	PINTURA				X	A3-A5-B5-E3					
ACABADOS	CIELORASO				NO	LACA				X	A3-A5-E3					
	YESERIA													NO HAY		
	PAÑETES				NO	MORTERO				X						
	PINTURAS				NO	VINILO				X	A3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.													
	PUERTA PPAL															
	PUERTAS				1	NO	C. MADERA Y VIDRIO Y REJA			X		A3-B3-E3				
	VENTANAS				2	NO	CARP. EN MADERA Y VIDRIO			X		A3-B3-B4-E3				
	COLUMNAS				1	NO	CARP. EN MADERA Y VIDRIO			X		A3-B3-E3				
	ESCALERAS														NO HAY	
	OTROS														NO HAY	
REDES	ELECTRICAS				NO				X		A3					
	HIDRAULICAS														NO HAY	
	SANITARIAS														NO HAY	
	TELEFONICAS				NO				X		A3-A5					
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado											

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					119		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024			
USO: CARPINTERIA					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES			
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO													NO HAY			
	SOPORTE CIELORASO													NO HAY			
	CIELORASO													NO HAY			
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA. LADRILLO			X		A3-A5-E3						
	SUR				SI	MAMPOSTERIA. LADRILLO				X	A2-A3-A5-B3-D2-D4-E3					NO SE PUEDE APRECIAR BIEN POR PRESENCIA DE MATERIALES	
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA. LADRILLO			X		A1-A2-A3-A4-A5-D2-D4-E3						
	OCCIDENTE				NO	BAREQUE					X	A3-A5-B2-B3-B4-D2-E3					
PISOS	BASE PISO														NO SE PUEDE APRECIAR		
	ANTE PISO														NO SE PUEDE APRECIAR		
	PISO				SI	BALDOSIN EN GRESS YCEMENTO			X		A3-A5-E3						
	GUARDAESCOBA														NO HAY		
ACABADOS	CIELORASO														NO HAY		
	YESERIA														NO HAY		
	PAÑETES				NO	PAÑETE MORTERO					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-D4-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-D4-E3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL														NO HAY		
	PUERTAS														NO HAY		
	VENTANAS				3	SI	CARP.MADERA Y VIDRIO			X		A2-A3-A5-B10-D2-D4-E2-E3					
	COLUMNAS														NO HAY		
	ESCALERAS														NO HAY		
	OTROS																
REDES	ELECTRICAS				NO				X		A3					ADAPTACIONES PROVICIONALES EN TUBOS DEPVC	
	HIDRAULICAS														NO HAY		
	SANITARIAS														NO HAY		
	TELEFONICAS														NO HAY		
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					120		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024			
USO: CARPINTERIA					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
									B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO																NO HAY
	SOPORTE CIELORASO																NO HAY
	CIELORASO																NO HAY
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAM,LADRILLO-ARGAMASA				X		A3-A5-B3-B4-E3					NO SE PUEDE APRECIAR BIEN POR PRESENCIA DE MATERIALES
	SUR				SI	MAM,LADRILLO-ARGAMASA				X		A3-A5-B3-B4-D2-D4-E3					NO SE PUEDE APRECIAR BIEN POR PRESENCIA DE MATERIALES
	ORIENTE				SI	MAM,LADRILLO-ARGAMASA				X		A3-A5-B3-E3					NO SE PUEDE APRECIAR BIEN POR PRESENCIA DE MATERIALES
	OCCIDENTE				SI	MAM,LADRILLO-ARGAMASA				X		A3-A5-B3-E3					
PISOS	BASE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR
	ANTE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR
	PISO				SI	BALDOSIN EN CEMENTO			X			A3-A5-E3					
	GUARDAESCOBA																NO HAY
ACABADOS	CIELORASO																NO HAY
	YESERIA																NO HAY
	PAÑETES				NO	PAÑETE MORTERO				X		A3-A5-B3-B4-B5-B9-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO					X	A3-A5-B3-B4-B5-B9-E3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL				SI	CARPINTERIA EN MADERA				X		A3-A5-B3-E3					
	PUERTAS				SI	CARP.MADERA Y VIDRIO				X		A3-A5-B3-B9-E2-E3					TAPIADO POR MUEBLES
	VENTANAS				SI	CARPINTERIA EN MADERA				X		A3-A5-B3-B9-B10-D3-D4-E3					TAPIADO POR MALLA
	COLUMNAS																NO HAY
	ESCALERAS																NO HAY
	OTROS																
REDES	ELECTRICAS				NO				X			A3					PRESENCIA DE TABLERO DE TACOS POSTERIOR
	HIDRAULICAS																NO HAY
	SANITARIAS																NO HAY
	TELEFONICAS																NO HAY
					TIPOS DE LESION												
					A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																	

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					121		FICHA CALIFICACION			FECHA: MARZO 2024		
USO:					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
									B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO																NO HAY
	SOPORTE CIELORASO																NO HAY
	CIELORASO																NO HAY
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAM,LADRILLO				X		A1-A3-A5-B3-B4-D2-D4-E3					
	SUR				SI	MAM,LADRILLO				X		A1-A2-A3-A4-A5-B3-B4-C1-C3-D2-D3-D4-E3					
	ORIENTE				SI	MAM,LADRILLO			X			A2-A3-A5-B3-E3					
	OCCIDENTE				SI	MAM,LADRILLO				X		A2-A3-A5-B3-D2-D4-E3					
PISOS	BASE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR
	ANTE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR
	PISO				SI	BALDOSIN EN CEMENTO				X		A2-A3-A5-B3-D2-D3-D4-E3					
	GUARDAESCOBA																NO HAY
ACABADOS	CIELORASO																NO HAY
	YESERIA																NO HAY
	PAÑETES				NO	PAÑETE ARGAMASA				X		A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-C1-C3-D2-D3-D4-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL				X		A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-C1-C3-D2-D3-D4-E3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL				SI	CARP.MADERA Y VIDRIO				X		A2-A3-A5-B3-C1-C2-D2-D4-E3					
	PUERTAS				NO	MALLA Y PALOS					X	A3-A5-B3-B4-B5-D4-E2-E3					ADAPTACION MALLA Y PALOS
	VENTANAS				SI	CARP.MADERA Y VIDRIO				X		A2-A3-A5-B3-B10-D2-D4-E3					
	COLUMNAS				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A2-A3-A5-D2-D4-E3					
	ESCALERAS				NO	MADERA					X	A2-A3-A5-B3-B4-D2-D4-E3					
	OTROS				SI	MADERA					X	A1-A2-A3-A5-B3-B5-C1-C3-D1-D2-D3-D4-E3					ARCOS
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-A5-B5-B9-E3					
	HIDRAULICAS																NO HAY
	SANITARIAS																NO HAY
	TELEFONICAS																NO HAY
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					201	FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024				
USO: ESCALERA					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
									B	R	M	T. DE LESION		PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES	
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO															NO HAY	
	SOPORTE CIELORASO															NO HAY	
	CIELORASO															NO HAY	
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				NO	TABLAS EN MADERA					X	A3-A5-B3-B5-B10-D1-D4-E3-E4					
	SUR				NO	MAMPOSTERIA LADRILLO					X	A2-A3-A5-B3-D2-D4-E3					
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO					X	A3-A5-B3-D1-D2-D4-E1-E3					
	OCCIDENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO					X	A2-A3-A5-D2-D4-B10-E2-E3					
PISOS	BASE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR	
	ANTE PISO															NO SE PUEDE APRECIAR	
	PISO				NO	ENTABLADO EN MADERA					X	A3-A5-A6-B3-B4-D4-E3-E4				EL PISO ES EL DE LA ESCALERA	
	GUARDAESCOBA															NO HAY	
ACABADOS	CIELORASO															NO HAY	
	YESERIA															NO HAY	
	PAÑETES				SI	ARGAMASA Y MALLA					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-C2-D2-D4-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-D2-D4-E3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL															NO HAY	
	PUERTAS				1	NO	MADERA Y MALLA					X	A3-B4-B5-B10-D4-E2-E3				
	VENTANAS				4	SI	CARP.MADERA.VIDRIO					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B10-D2-D4-E2-E3				TAPIADO EN LADRILLO Y MALLA
	COLUMNAS																NO HAY
	ESCALERAS				1	NO	MADERA					X	A3-A5-A6-B3-B4-D4-E2-E3-E4				
	OTROS																
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-B9				NO FUNCIONAN	
	HIDRAULICAS															NO HAY	
	SANITARIAS															NO HAY	
	TELEFONICAS															NO HAY	
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												

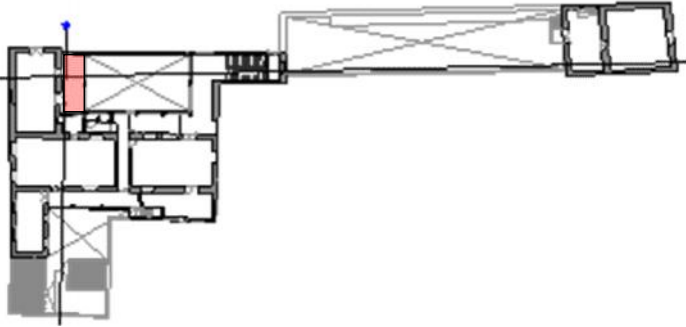
					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					202	FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024											
USO:					FECHA: MARZO 2024																			
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION															
						B	R	M	T. DE LESION		PRIM.	SECUN	OBSERVACIONES											
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				SI	VIGAS EN MADERA			X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B5-D4-E3														
	SOPORTE CIELORASO				SI	TAQUETES EN MADERA			X	A1-A2-A3-A5-B3-D4-E3														
	CIELORASO				SI					X	A1-A2-A3-A4-A5-B1-B3-B4-B5-B8-B9-D2-D4-E3				EXISTE UN 20% DEL TOTAL									
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	ADOBE-MAMP LADRILLO			X	A1-A3-A5-B2-B3-B4-B5-C1-D1-D2-D4-E3														
	SUR				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA			X	A3-A4-A5-B3-B4-C1-D1-D2-D4-E3														
	ORIENTE				SI	ENTABLADO EN MADERA			X	A3-B3-E3-E4														
	OCCIDENTE				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA			X	A3-B3-D1-D4-E3														
PISOS	BASE PISO																							
	ANTE PISO				SI	TIRANTES EN MADERA				X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-C1-D4-E3													
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO			X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B7-C1-D2-D4-E3														
	GUARDAESCOBA														NO HAY									
ACABADOS	CIELORASO				NO	PINTURA BLANCA				X	A1-A2-A3-A4-A5-B2-B3-B4-B5-B8-B9-D2-D4-E3				EXISTE UN 20% DEL TOTAL									
	YESERIA														NO HAY									
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA			X	A1-A2-A3-A4-B2-B3-B4-B5-D1-D2-D4-E3														
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL				X	A1-A2-A3-A4-B2-B3-B4-B5-D1-D2-D4-E3													
CARPINTERIAS		LOCAL.	TIPO	CANT.																				
	PUERTA PPAL														NO HAY									
	PUERTAS														NO HAY									
	VENTANAS														NO HAY									
	COLUMNAS														NO HAY									
	ESCALERAS														NO HAY									
	OTROS														NO HAY									
REDES	ELECTRICAS				SI					X	A3-B4-B5-E3													
	HIDRAULICAS														NO HAY									
	SANITARIAS														NO HAY									
	TELEFONICAS														NO HAY									
					TIPOS DE LESION										 									
A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado															C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado									
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																								

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					203	FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024																										
USO:					FECHA: MARZO 2024																																		
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION																														
									B	R	M	T. DE LESION		PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES																							
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				SI	TIRANTES EN MADERA			X			A2-A3-A5-D2-D4-E3																											
	SOPORTE CIELORASO				SI	TAQUETES EN MADERA			X			A2-A3-A5-D2-D4-E3																											
	CIELORASO				SI	MADEFLEX					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B8-D1-D2-E3																											
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA				X		A1-A2-A3-A5-B4-D2-E3																											
	SUR				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA				X		A3-A5-B4-B5-B8-D1-E3																											
	ORIENTE				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA				X		A3-A5-B2-B3-B4-B10-D1-E3-E4				TAPIADO DE VENTANAS EN MALLA																							
	OCCIDENTE				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA			X			A3-D1-E2-E3				EXISTENCIA DE DOS NICHOS																							
PISOS	BASE PISO																																						
	ANTE PISO				SI	TIRANTES EN MADERA					X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-D1-E3																											
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO					X	A2-A3-A5-B3-E3																											
	GUARDAESCOBA															NO HAY																							
ACABADOS	CIELORASO				NO	PINTURA BLANCA					X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B8-D1-D2-E3																											
	YESERIA															NO HAY																							
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA				X		A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-D1-D2-E3																											
	PINTURAS				NO	VINILO Y CAL					X	A1-A2-A3-A4-B2-B3-B4-D1-D2-E3																											
CARPINTERIAS		LOCAL.	TIPO	CANT.																																			
	PUERTA PPAL							1	SI	CARPINTERIA EN MADERA				X		A3-A5-B3-B4-D5-E3																							
	PUERTAS																NO HAY																						
	VENTANAS							2	SI	CARP. MADERA Y VIDRIO				X		A3-A5-B1-B2-B3-B4-B8-B10-D4-E2-E3				TAPIADAS EN MALLA																			
	COLUMNAS							1	SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA				X		A3-A5-B4-B5-D1-E1-E3																							
	ESCALERAS																	NO HAY																					
	OTROS																																						
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-B4-B5-B9-E3																											
	HIDRAULICAS															NO HAY																							
	SANITARIAS															NO HAY																							
	TELEFONICAS															NO HAY																							
					TIPOS DE LESION																																		
A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración															C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación																								
B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado															D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas																								
															E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado																								
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																																							

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					204		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024					
USO:					FECHA: MARZO 2024														
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION										
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES					
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				SI	VIGAS EN MADERA			X			A2-A3-A5-B3-D4-E3							
	SOPORTE CIELORASO				SI	TAQUETES EN MADERA			X			A2-A3-A5-B3-D4-E3							
	CIELORASO				SI	MADEFLEX					X	A1-A2-A3-A5-B4-B5-D1-D2-E3							
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA			X			A2-A3-A5-B3-D1-E3							
	SUR				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA				X		A1-A2-A3-A5-B3-B4-D1-E3							
	ORIENTE				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA				X		A1-A2-A3-A5-B3-B4-D1-E3							
	OCCIDENTE				SI	MAMP.LADRILLO-ARGAMASA				X		A2-A3-A5-B3-D1-E3					EXISTENCIA DE DOS NICHOS		
PISOS	BASE PISO																		
	ANTE PISO				SI	TIRANTES EN MADERA				X		A2-A3-A5-A6-B2-B3-B4-B5-B7-B9-D1-D4-E3							
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO				X		A2-A3-A5-A6-B3-B6-B7-B8-D1-D4-E3-E3							
	GUARDAESCOBA																NO HAY		
ACABADOS	CIELORASO																NO HAY		
	YESERIA																NO TIENE		
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA				X		A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-D1-D2-E3					NO HAY		
	PINTURAS				NO	VINILO				X		A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-D1-D2-E3							
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.																
	PUERTA PPAL									X		A3-A5-B3-B4-B5-E3							
	PUERTAS																NO HAY		
	VENTANAS							1	SI	CARP. MADERA Y HIERRO			X		A3-A5				
	COLUMNAS																NO HAY		
	ESCALERAS																NO HAY		
	OTROS																		
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-B5-B9-E3					NO FUNCIONAN		
	HIDRAULICAS																NO HAY		
	SANITARIAS																NO HAY		
	TELEFONICAS																NO HAY		
					TIPOS DE LESION														
					A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado														

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					205	FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024			
USO:					FECHA: MARZO 2024											
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION							
									B	R	M	T. DE LESION	PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES	
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				SI	VIGAS EN MADERA				X		A1-A2-A3-A5-B3-B5-B8-D1-D2-D4-E3				
	SOPORTE CIELORASO															
	CIELORASO				SI	MADEFLEX					X	A1-A2-A3-A5-B4-B5-B8-B9-D1-D4-E3				
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMP.LADRILLO-ENCHAPE					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B10-D1-D4-E2-E3			ADICION MURO TAPIADO EN LADRILLO	
	SUR				SI	MAMP.LADRILLO-ENCHAPE				X		A1-A2-A3-A5-B3-B6-D1-D2-D4-E2-E3				
	ORIENTE				SI	MAMP.LADRILLO-ENCHAPE				X		A1-A2-A3-A5-B3-B10-D1-D2-E2-E3			TAPIADO EN MADERA	
	OCCIDENTE				SI	MAMP.LADRILLO-ENCHAPE				X		A1-A2-A3-A5-B3-D1-D2-D4-E3				
PISOS	BASE PISO														NO SE PUEDE APRECIAR	
	ANTE PISO														NO SE PUEDE APRECIAR	
	PISO				NO	BALDOSIN EN CEMENTO				X		A1-A2-A3-A5-A6-B3-B7-D1-D2-D4-E3				
	GUARDAESCOBA														NO HAY	
ACABADOS	CIELORASO														NO TIENE	
	YESERIA														NO HAY	
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA					X	A1-A2-A3-A5-B2-B3-B4-B6-B9-D1-D2-B4-E3				
	PINTURAS														NO HAY	
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.													
	PUERTA PPAL															
	PUERTAS														NO HAY	
	VENTANAS														NO HAY	
	COLUMNAS															
	ESCALERAS														NO HAY	
	OTROS															
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-A5-B4-B9-E3				
	HIDRAULICAS				SI						X	A3-A5-B4-B5-B9-E3				
	SANITARIAS				SI						X	A3-A5-B4-B5-B9-E3				
	TELEFONICAS														NO HAY	
					TIPOS DE LESION											
A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado																
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																

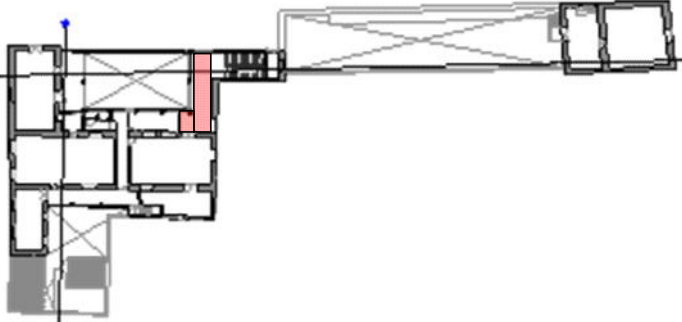
					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					206 A		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024			
USO:					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
									B	R	M	T. DE LESION		PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES	
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO																
	SOPORTE CIELORASO																
	CIELORASO																
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5					
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3 -A5					
	ORIENTE				NO	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5					
	OCCIDENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5					
PISOS	BASE PISO																
	ANTE PISO				SI	TIRANTES EN MADERA				X		A3-A5-B2					
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO					X	A3-A5-E3					
	GUARDAESCOBA				NO	CEMENTO				X		A3-E3					
ACABADOS	CIELORASO																
	YESERIA															NO HAY	
	PAÑETES				NO	MORTERO			X			A3					
	PINTURAS				NO	VINILO				X		A3-A5-B5-E3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL				1	SI	C. MADERA Y VIDRIO			X							
	PUERTAS																NO HAY
	VENTANAS				1	SI	CARP. EN MADERA Y VIDRIO			X			A3				
	COLUMNAS																NO HAY
	ESCALERAS																NO HAY
	OTROS																
REDES	ELECTRICAS				NO				X							NO HAY	
	HIDRAULICAS															NO HAY	
	SANITARIAS															NO HAY	
	TELEFONICAS															NO HAY	
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																	

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					206 B		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024			
USO:					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
									B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO																NO SE VE
	SOPORTE CIELORASO																NO SE VE
	CIELORASO				NO	MADEFLEX				X		A3-A5-B3-E3					
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5-E3					
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3 -A5-E3					
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5-D4-E3					
	OCCIDENTE				NO	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5-E3					
PISOS	BASE PISO																
	ANTE PISO				SI	TIRANTES EN MADERA					X	A2-A3-A5-E3					
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO					X	A2-A3-A5-B3-B4-D4-E3					
	GUARDAESCOBA				NO	MORTERO				X		A3-A5-B9					
ACABADOS	CIELORASO																NO TIENE
	YESERIA																NO HAY
	PAÑETES				NO	MORTERO				X		A3					
	PINTURAS				NO	VINILO					X	A3-A5-B3-B5-E3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL										X						
	PUERTAS										X						
	VENTANAS										X	A3-A5-B4-B10-D2-D4-E2-E3					TAPIADO EN MALLA
	COLUMNAS										X	A3-A5-D2-D4-E3					
	ESCALERAS																NO HAY
	OTROS																
REDES	ELECTRICAS				NO				X								
	HIDRAULICAS																NO HAY
	SANITARIAS																NO HAY
	TELEFONICAS																NO HAY
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					207		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024					
USO:					FECHA: MARZO 2024														
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION										
									B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES		
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				SI	VIGAS EN MADERA				X		A2-A3-A5-D1-D4-E3							
	SOPORTE CIELORASO				SI	TAQUETES EN MADRA				X		A2-A3-A5-B8-D1-D4-E3							
	CIELORASO				SI	MADEFLEX					X	A1-A2-A3-A5-B3-B5-B8-B9-D1-D2-D4-E3					EXISTE UN 40% EN TOTAL		
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMP.LADRILLO-ENCHAPE				X		A1-A2-A3-A5-B3-B5-B8-D1-D2-D4-E3							
	SUR				SI	MAMP.LADRILLO-ENCHAPE				X		A3-A5-B3-B5-D1-D2-D4-E3							
	ORIENTE				SI	MAMP.LADRILLO-ENCHAPE				X		A3-A5-B3-D1-D2-D4-E3							
	OCCIDENTE				SI	MAMP.LADRILLO-ENCHAPE				X		A3-A5-B3-D1-D2-D4-E3							
PISOS	BASE PISO				SI	TIRANTES EN MADERA				X		A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-B9-D1-E3							
	ANTE PISO				NO	PLACA CONCRETO				X		A3-A5-B2-E3							
	PISO				NO	BALDOSIN EN CEMENTO				X		A3-A5-D1-D2-D4-E3					SOLO HAY EN UN 60% DEL ESPACIO		
	GUARDAESCOBA																NO HAY		
ACABADOS	CIELORASO				SI	PINTURA BLANCA				X		A1-A2-A3-B3-B5-B8-B9-D1-D2-D4-E3							
	YESERIA																NO HAY		
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA				X		A3-A5-B3-B5-D1-D2-D4-E3							
	PINTURAS				NO	VINILO				X		A3-A5-B3-B5-D1-D2-D4-E3							
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.																
	PUERTA PPAL																NO HAY		
	PUERTAS				1	SI	CARPINTERIA EN MADERA				X		A3-A5-D4-E3						
	VENTANAS				2	NO	C. MADERA-VIDRIO Y HIERRO				X		A3-A5-B4-B9-B10-D4-E3						
	COLUMNAS				2	SI	MAMP.LADRILLO-ENCHAPE				X		A3-A5-B3-D4-E3						
	ESCALERAS																	NO HAY	
	OTROS																		
REDES	ELECTRICAS																NO HAY		
	HIDRAULICAS				SI						X	A3-A5-B3-B4-B5-B9-D4-E3							
	SANITARIAS				SI						X	A3-A5-B3-B4-B5-B9-D4-E3							
	TELEFONICAS																NO HAY		
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado														

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					208		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024				
USO:					FECHA: MARZO 2024													
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION									
									B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES	
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				SI	VIGAS EN MADERA			X			A2-A3-B2-E3						
	SOPORTE CIELORASO				SI	TAQUETES EN MADRA			X			A2-A3-B2-E3						
	CIELORASO				SI	MADEFLEX					X	A1-A2-A3-A5-B4-B5-D1-D2-D4-E3						
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A3-A5-B4-D1-D4-E3						
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-B3-D1-E2-E3					TAPONAMIENTO DE VANO EXISTENTE CON MADERAS	
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A3-A5-B3-B4-D1-D4-E3					TAPONAMIENTO DE VANO EXISTENTE CON MADERAS	
	OCCIDENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A3-B3-B4-B6-D1-E2-E3						
PISOS	BASE PISO																	
	ANTE PISO				SI	TIRANTES EN MADERA					X	A2-A3-A5-B2-B3-B4-B9-D1-D2-E3						
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO				X		A2-A3-B3-D1-D4-E3						
	GUARDAESCOBA																NO HAY	
ACABADOS	CIELORASO				SI	PINTURA BLANCA					X	A1-A2-A3-A5-B4-B5-D1-D2-D4-E3						
	YESERIA																NO HAY	
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA				X		A3-A5-B3-B4-B5-B6-D1-E3						
	PINTURAS				NO	VINILO					X	A3-A5-B3-B4-B5-B6-D1-E3						
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.															
	PUERTA PPAL										X	A3-A5-B4-D1-E3-E4						
	PUERTAS				2	NO	ACOMODACION MADERAS					X	A3-A5-B3-B5-D1-E3-E4					
	VENTANAS				1	NO	MADERA Y VIDRIO				X		A1-A2-A3-A5-B4-D4-E3					
	COLUMNAS				1	SI	MAMP.LADRILLO-PIEDRA			X			A3-A5-B3-D1-D4-E3					
	ESCALERAS																	NO HAY
	OTROS																	
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-B4-B5-B9-E3						
	HIDRAULICAS																NO HAY	
	SANITARIAS																NO HAY	
	TELEFONICAS																NO HAY	
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado													

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					209		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024			
USO:					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES			
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO													NO SE PUEDE APRECIAR			
	SOPORTE CIELORASO													NO SE PUEDE APRECIAR			
	CIELORASO				NO	PAÑETE BAJO PLACA			X			A3					
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A3-B3-D1-D4-E3			NO SE PUEDE OBSERVAR EN SU TOTALIDAD POR UN MUEBLE		
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A1-A2-A3-A5-B4-D1-D4-E3					
	ORIENTE														NO HAY ES UNA PUERTA EN MADERA		
	OCCIDENTE				SI	ENTABLADO EN MADERA				X		A1-A2-A3-A5-B3-B5-B9-D1-D2-D4-E3					
PISOS	BASE PISO																
	ANTE PISO				SI	TIRANTES EN MADERA				X		A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-B9-D1-D2-E3					
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO				X		A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B9-D1-D4-E3			HAY COSAS ENCIMA QUE NO DEJAN OBSERVAR MUY BIEN		
	GUARDAESCOBA														NO HAY		
ACABADOS	CIELORASO				NO	PINTURA SOBRE ESTUCO			X			A3					
	YESERIA														NO HAY		
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA				X		A1-A2-A3-B3-B4-B5-D4-E3					
	PINTURAS				NO	VINILO				X		A1-A2-A3-B3-B4-B5-D4-E3					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL									X		A3-A5-D4-E3					
	PUERTAS														NO HAY		
	VENTANAS				5	SI/NO	MADERA Y VIDRIO				X		A2-A3-A5-B4-B9-B10-D4-E3			TAPIADO EN MALLA	
	COLUMNAS				2	SI	MAMP.LADRILLO-PIEDRA			X			A3-A5-B3-D4-E3				
	ESCALERAS														NO HAY		
	OTROS				1	NO	ACOMODACION MADERA				X		A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-B8-B9-D2-E3			SITUADO COSTADO OCCIDENTE A UNA ALTURA DE 4 MT APPROX.	
REDES	ELECTRICAS				SI					X		A3-A5-B4-E3					
	HIDRAULICAS														NO HAY		
	SANITARIAS														NO HAY		
	TELEFONICAS														NO HAY		
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												

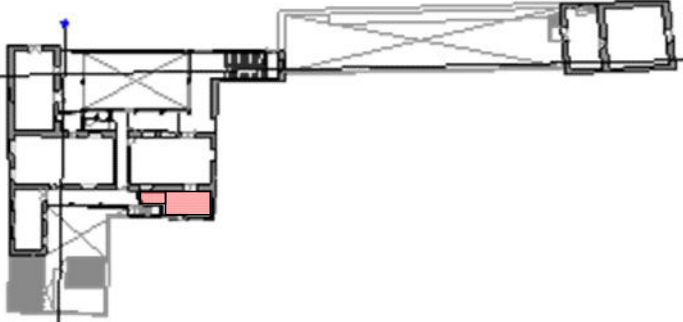
					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					210		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024			
USO:					FECHA: MARZO 2024												
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES			
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO																
	SOPORTE CIELORASO																
	CIELORASO				NO	PAÑETE BAJO PLACA				X	A1-A2-A3-A5-D1-E3						
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-D1-D4-E3						
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A2-A3-A5-B3-B4-D1-E3						
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A2-A3-A5-B3-B4-B5-D1-E3						
	OCCIDENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-D1-D4-E2-E3					VENTANAS TAPIADAS POR MALLA	
PISOS	BASE PISO																
	ANTE PISO				SI	TIRANTES EN MADERA			X		A2-A3-A5-B2-B3-B4-B5-D1-E3						
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO				X	A2-A3-A5-B3-D1-E3						
	GUARDAESCOBA				SI	ARGAMASA				X	A3-A5-B3-B4-B5-B9-D1-E3						
ACABADOS	CIELORASO				SI	PINTURA BLANCA				X	A1-A2-A3-A5-D1-E3						
	YESERIA														NO HAY		
	PAÑETES				SI	ARGAMASA				X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-D1-D3-D4-E3						
	PINTURAS				NO	VINILO				X	A1-A2-A3-A5-B3-B4-B5-D1-D3-D4-E3						
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL															NO HAY	
	PUERTAS															NO HAY	
	VENTANAS						3	SI	CARP.MADERA.VIDRIO		X	A2-A3-A5-B3-B4-B10-D1-D4-E2-E3					TAPIADO EN MALLA
	COLUMNAS						2	SI	MAM.LADRILLO-PIEDRA	X		A3-A5-D4-E3					
	ESCALERAS															NO HAY	
	OTROS																
REDES	ELECTRICAS				SI					X	A3-E3					NO FUNCIONAN	
	HIDRAULICAS															NO HAY	
	SANITARIAS															NO HAY	
	TELEFONICAS															NO HAY	
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												

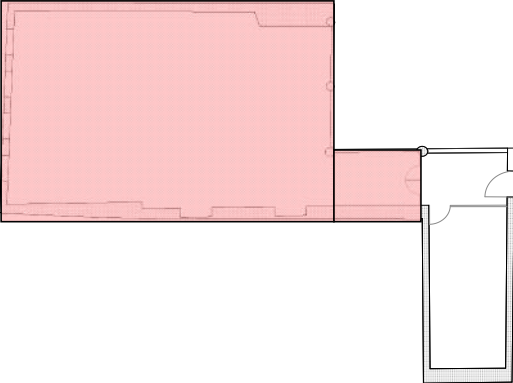
					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					211	FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024			
USO: ESCALERA					FECHA: MARZO 2024											
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION							
									B	R	M	T. DE LESION		PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO															
	SOPORTE CIELORASO															
	CIELORASO															
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA				X		A3-A5-B3-B4-D2-E3				
	SUR				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA				X		A3-A5-B3-B4-B5-D2-E3				
	ORIENTE				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA			X			A3-A5-B3-E3				
	OCCIDENTE															NO HAY
PISOS	BASE PISO															
	ANTE PISO															
	PISO				SI	TORTA EN CEMENTO				X		A3-A5-B3-B4-D2-E3				
	GUARDAESCOBA															
ACABADOS	CIELORASO				SI	PINTURA BLANCA				X		A1-A2-A3-A5-D1-E3				
	YESERIA															NO HAY
	PAÑETES				SI	ARGAMASA					X	A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-E3				
	PINTURAS				NO	VINILO					X	A3-A5-B3-B4-B5-B9-D2-E3				
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.													NO HAY
	PUERTA PPAL															NO HAY
	PUERTAS															NO HAY
	VENTANAS															NO HAY
	COLUMNAS															NO HAY
	ESCALERAS				1	SI	CONCRETO			X		A3-A5-B4-B10-D2-E3				EN DOS TRAMOS Y CON DESCANSO
	OTROS															
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-B5-B9-E3				
	HIDRAULICAS															NO HAY
	SANITARIAS															NO HAY
	TELEFONICAS															NO HAY
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado											

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					212		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024				
USO:					FECHA: MARZO 2024													
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION									
									B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN	OBSERVACIONES	
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				NO	CORREAS SOBRE TIRANTES			X			A3						
	SOPORTE CIELORASO																	
	CIELORASO				NO	PAÑETE			X			A3-B3						
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA			X			A3-B3						
	SUR				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA			X			A3-B3-B4						
	ORIENTE				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA			X			A3-B3						
	OCCIDENTE				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA						A3-B3						
PISOS	BASE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR	
	ANTE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR	
	PISO				NO	LISTON MACHIMBREADO			X			A3-B3						
	GUARDAESCOBA				NO	MADERA			X			A3						
ACABADOS	CIELORASO				NO	VINILO			X			A3-B5						
	YESERIA																NO HAY	
	PAÑETES				SI	ARGAMASA			X			A3-A5-B3						
	PINTURAS				NO	VINILO				X		A3-A5-B3						
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.															
	PUERTA PPAL											A3-A5-B3					UN 05% DE VIDRIO ESTA ROTO	
	PUERTAS				3	SI/NO	CARP.METALICA Y MADERA			X			A3-B2					SOLO UNA NO ES ORIGINAL
	VENTANAS																	NO HAY
	COLUMNAS				1	SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA			A			A3					
	ESCALERAS																	NO HAY
	OTROS																	
REDES	ELECTRICAS				NO				X			A3-B5						
	HIDRAULICAS																NO HAY	
	SANITARIAS																NO HAY	
	TELEFONICAS																NO HAY	
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado													

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					213		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024							
USO:					FECHA: MARZO 2024																
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION												
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES							
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				NO	CORREAS SOBRE TIRANTES			X			A3									
	SOPORTE CIELORASO																				
	CIELORASO				NO	PAÑETE			X			A3-B3									
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA			X			A3-B3									
	SUR				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA			X			A3-B3									
	ORIENTE				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA			X			A3-A5-B3									
	OCCIDENTE				SI	MAM. LADRILLO-ARGAMASA						A3-B3									
PISOS	BASE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR				
	ANTE PISO																NO SE PUEDE APRECIAR				
	PISO				NO	LISTON MACHIMBREADO			X			A3-B3									
	GUARDAESCOBA				NO	MADERA			X			A3									
ACABADOS	CIELORASO				NO	VINILO			X			A3-B5									
	YESERIA																NO HAY				
	PAÑETES				SI	ARGAMASA			X												
	PINTURAS				NO	VINILO				X		A3-B3									
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.																		
	PUERTA PPAL							1	SI	CARPINTERIA EN MADERA			X			A3-B3					
	PUERTAS																				NO HAY
	VENTANAS							1	SI	CARPINTERIA EN MADERA			X			A3-A5-B3					
	COLUMNAS																				NO HAY
	ESCALERAS																				NO HAY
	OTROS																				
REDES	ELECTRICAS				NO				X			A3									
	HIDRAULICAS																NO HAY				
	SANITARIAS																NO HAY				
	TELEFONICAS																NO HAY				
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado																
Elaboro: María Fernanda González Suarique - Diego Cardozo																					

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					214	FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024			
USO:					FECHA: MARZO 2024											
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION							
									B	R	M	T. DE LESION	PRIM.	SECUN	OBSERVACIONES	
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO														NO HAY	
	SOPORTE CIELORASO														NO HAY	
	CIELORASO														NO HAY	
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A3-A5-B3-B5-D1-E2-E3				
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO				X		A3-A5-B3-D1-E2-E3			ADAPTACION DE MADERAS EN VANO	
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5-D1-E2-E3			EXISTENCIA DE UN NICHOS	
	OCCIDENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5-D1-E2-E3			ADAPTACION DE MADERAS EN VANO	
PISOS	BASE PISO															
	ANTE PISO				NO	TIRANTES EN MADERA			X			A3-E3				
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO				X		A3-A5-D1-E3				
	GUARDAESCOBA				SI	CEMENTO				X		A3-A5-B3-D1-E3				
ACABADOS	CIELORASO														NO HAY	
	YESERIA														NO HAY	
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA				X		A3-A5-B3-B4-B5-D1-E3				
	PINTURAS				NO	VINILO				X		A3-A5-B3-B4-B5-D1-E3				
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.													
	PUERTA PPAL															
	PUERTAS				1	SI			CARPINTERIA EN MADERA			X			A3-A5-B3-B4-D1-E3	
	VENTANAS														NO HAY	
	COLUMNAS				3	SI			MADERA Y VIDRIO			X			A3-A5-B3-B4-D1-E3	
	ESCALERAS														NO HAY	
	OTROS														NO HAY	
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-A5-B4-B5-D1-E3				
	HIDRAULICAS														NO HAY	
	SANITARIAS														NO HAY	
	TELEFONICAS														NO HAY	
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado											

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					215	FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024					
USO:					FECHA: MARZO 2024													
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION									
									B	R	M	T. DE LESION		PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES		
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO															NO HAY		
	SOPORTE CIELORASO															NO HAY		
	CIELORASO															NO HAY		
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5-B3-D1-E3						
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5-B3-D1-D4-E2-E3				VENTANAS TAPIADAS		
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5-B3-D1-E3						
	OCCIDENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3-A5-B3-D1-D4-E3						
PISOS	BASE PISO																	
	ANTE PISO				NO	TIRANTES EN MADERA			X			A3-A5-E3						
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO				X		A3-A5-B3-D1-D4-E3						
	GUARDAESCOBA															NO HAY		
ACABADOS	CIELORASO															NO HAY		
	YESERIA															NO HAY		
	PAÑETES				SI	PAÑETE ARGAMASA				X		A3-A5-B3-B4-B5-D1-D4-E3						
	PINTURAS				NO	VINILO					X	A3-A5-B3-B4-B5-D1-D4-E3						
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.															
	PUERTA PPAL										X	A3-A5-B4-B9-E3						
	PUERTAS															NO HAY		
	VENTANAS				4	SI	MADERA Y VIDRIO				X		A3-A5-B3-B4-B10-D1-D4-E3				TAPIADO EN MAMPOSTERIA (TOLETE)	
	COLUMNAS															NO HAY		
	ESCALERAS															NO HAY		
	OTROS															NO HAY		
REDES	ELECTRICAS				SI						X	A3-A5-B5-B9-E3						
	HIDRAULICAS															NO HAY		
	SANITARIAS															NO HAY		
	TELEFONICAS															NO HAY		
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado													

					CALIFICACION Y DIAGNOSTICO EDIFICIO REPUBLICANO TRAMO SUR COLEGIO BOYACA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICACIÓN : TUNJA - BOYACA FICHA CALIFICACION					301		FICHA CALIFICACION		FECHA: MARZO 2024			
					USO: LABORATORIO DE FISICA					FECHA: MARZO 2024							
ELEMENTO					ORIGINAL	MATERIAL Y TECNICA			ESTADO DE CONSERVACION								
						B	R	M	T. DE LESION			PRIM.	SECUN.	OBSERVACIONES			
ESTRUC. CUBIERTA	ESTRUCTURA SOPORTE CIELORASO				NO	CERCHA METALICA			X						ESTA EN MUY BUEN ESTADO		
	SOPORTE CIELORASO				NO	TAQUETES EN MADERA			X			A1-A2-A3-A5-B8			EL 95% ESTA EN BUENAS CONDICIONES		
	CIELORASO				NO	TRIPLEX			X			A1-A2-A3-A5-B8			EL 95% ESTA EN BUENAS CONDICIONES		
ESTRUCTURA MUROS	NORTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			B3					
	SUR				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A2-A3-A5-E3					
	ORIENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X			A3			EXISTENCIA DE DOS NICHOS		
	OCCIDENTE				SI	MAMPOSTERIA LADRILLO			X								
PISOS	BASE PISO																
	ANTE PISO																
	PISO				SI	LISTON MACHIMBREADO			X			A3-A5-B3-E3			HAY UN 20% EN BALDOSA EN BUEN ESTADO		
	GUARDAESCOBA				SI	CEMENTO				X		A3-B3-E3			SOLO HAY UN 80% DEL TOTAL		
ACABADOS	CIELORASO				NO	PINTURA				X		A1-A2-A3-A5					
	YESERIA														NO HAY		
	PAÑETES				NO	MORTERO			X			A1-A3					
	PINTURAS				NO	VINILO				X		A1-A3-A5-					
CARPINTERIAS	LOCAL.	TIPO	CANT.														
	PUERTA PPAL							1	NO	CARPINTERIA EN MADERA			X		A3		
	PUERTAS															NO HAY	
	VENTANAS							7	SI	MADERA Y VIDRIO			X		A3-E3		
	COLUMNAS							2	SI	LADRILLO			X				
	ESCALERAS															NO HAY	
	OTROS																
REDES	ELECTRICAS				NO				X						DE LOS PUNTOS QUE HABIAN ADAPTARON PANTALLAS		
	HIDRAULICAS				NO				X						SON PUNTOS DE AGUA SOBRE MESON DE LABORATORIO		
	SANITARIAS														NO HAY		
	TELEFONICAS														NO HAY		
					TIPOS DE LESION A). FISICAS A,1, Humedad A - D A,2, Filtraciones A,3, Suciedad A,4, Erosión A,5, Manchas A,6, Vibración B). MECANICAS B,1, Deformaciones B,2, Grietas B,3, fisuras B,4, Roturas B,5, Desprendimientos B,6, Desplomes B,7, Desniveles B,8, Alabeos B,9, Faltantes B,10 Tapiado C). QUIMICAS C,1, Eflorescencias C,2, Oxidaciones C,3, Exfoliación D). ORGANISMOS VIVOS D,1, Insectos Xilófagos D,2, Mohos y hongos D,3, Plantas superficiales D,4, Animales - palomas E). ANTROPOGENICOS E,1, Alteración Volumétrica E,2, Alteración Espacial E,3, Carencia de Mantenimiento E,4, Diseño Inadecuado												