

# ANEXO 6:

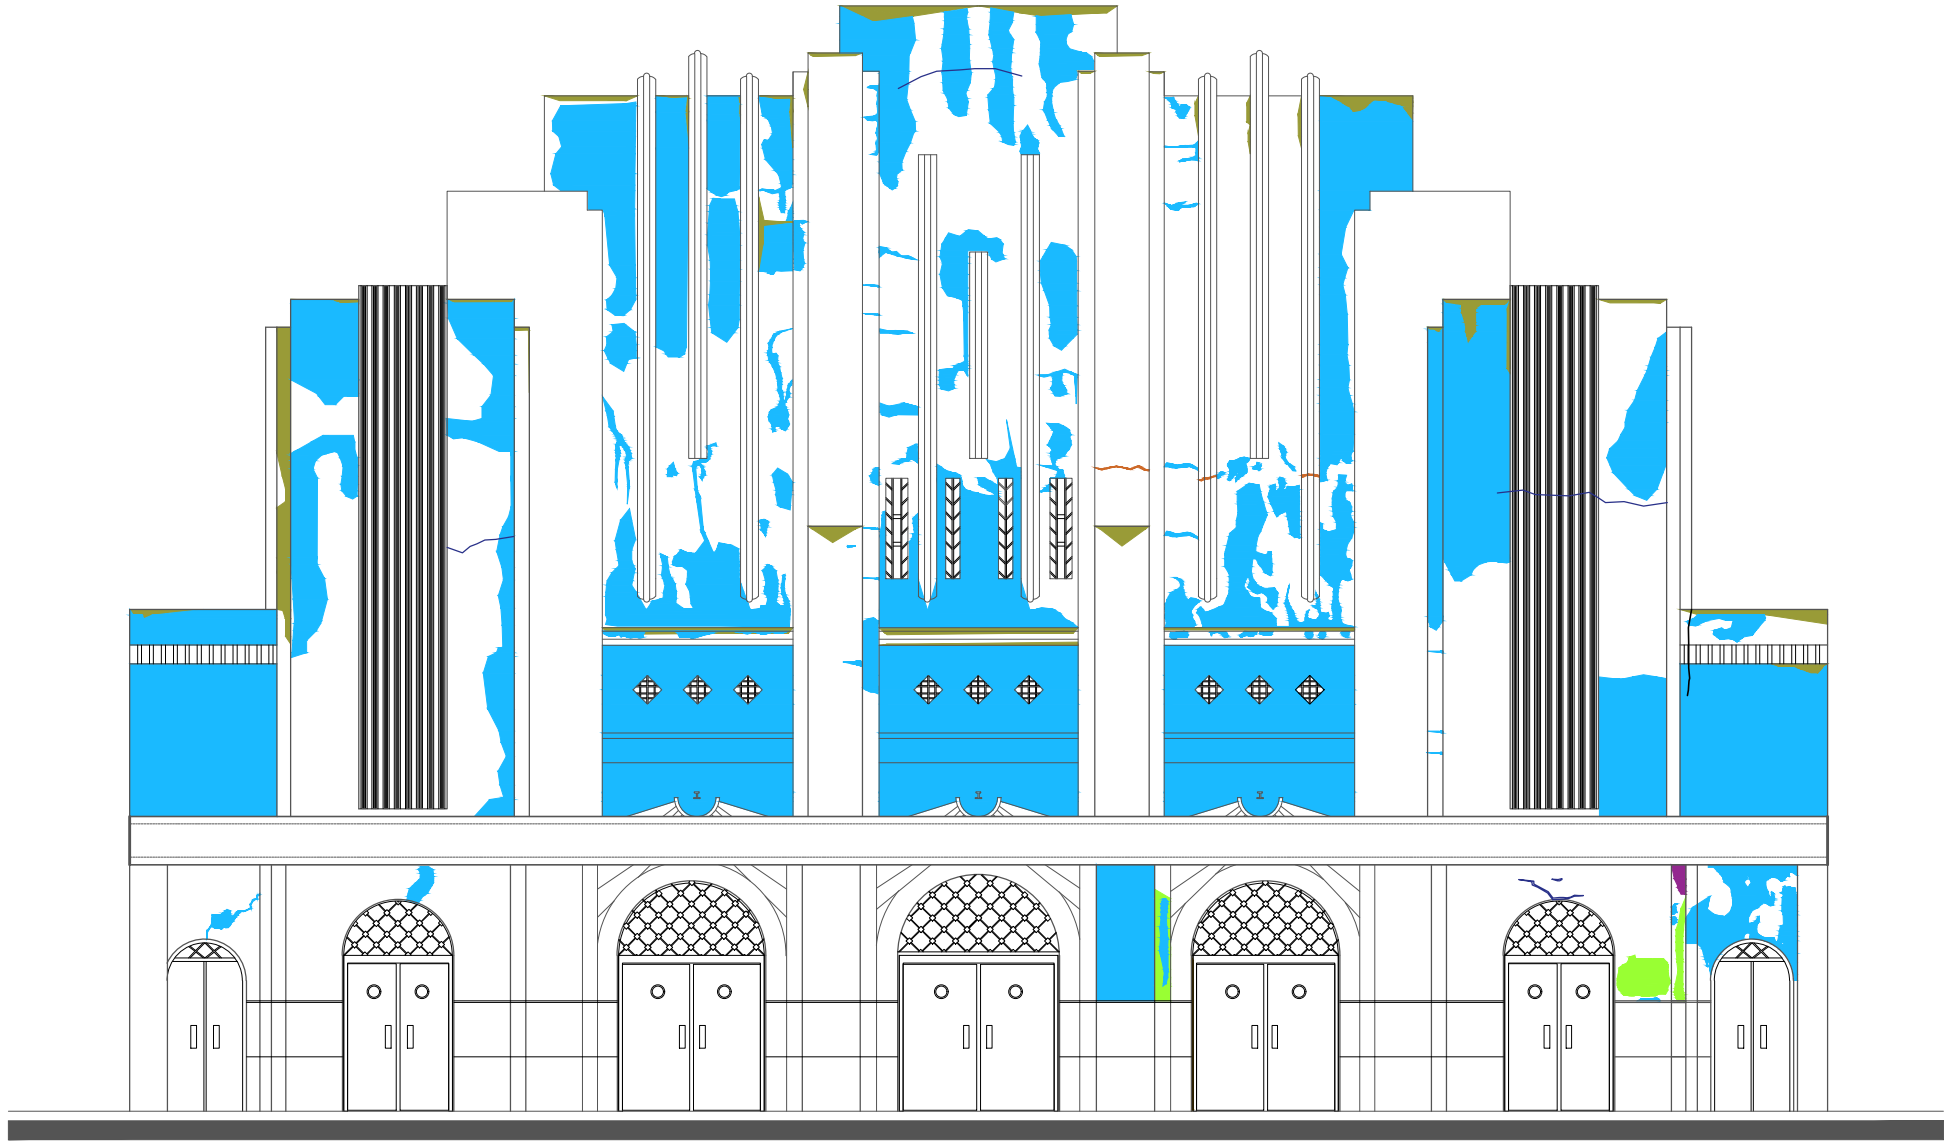
## DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO



Formatos de levantamiento de fisuras  
Planos de calificación



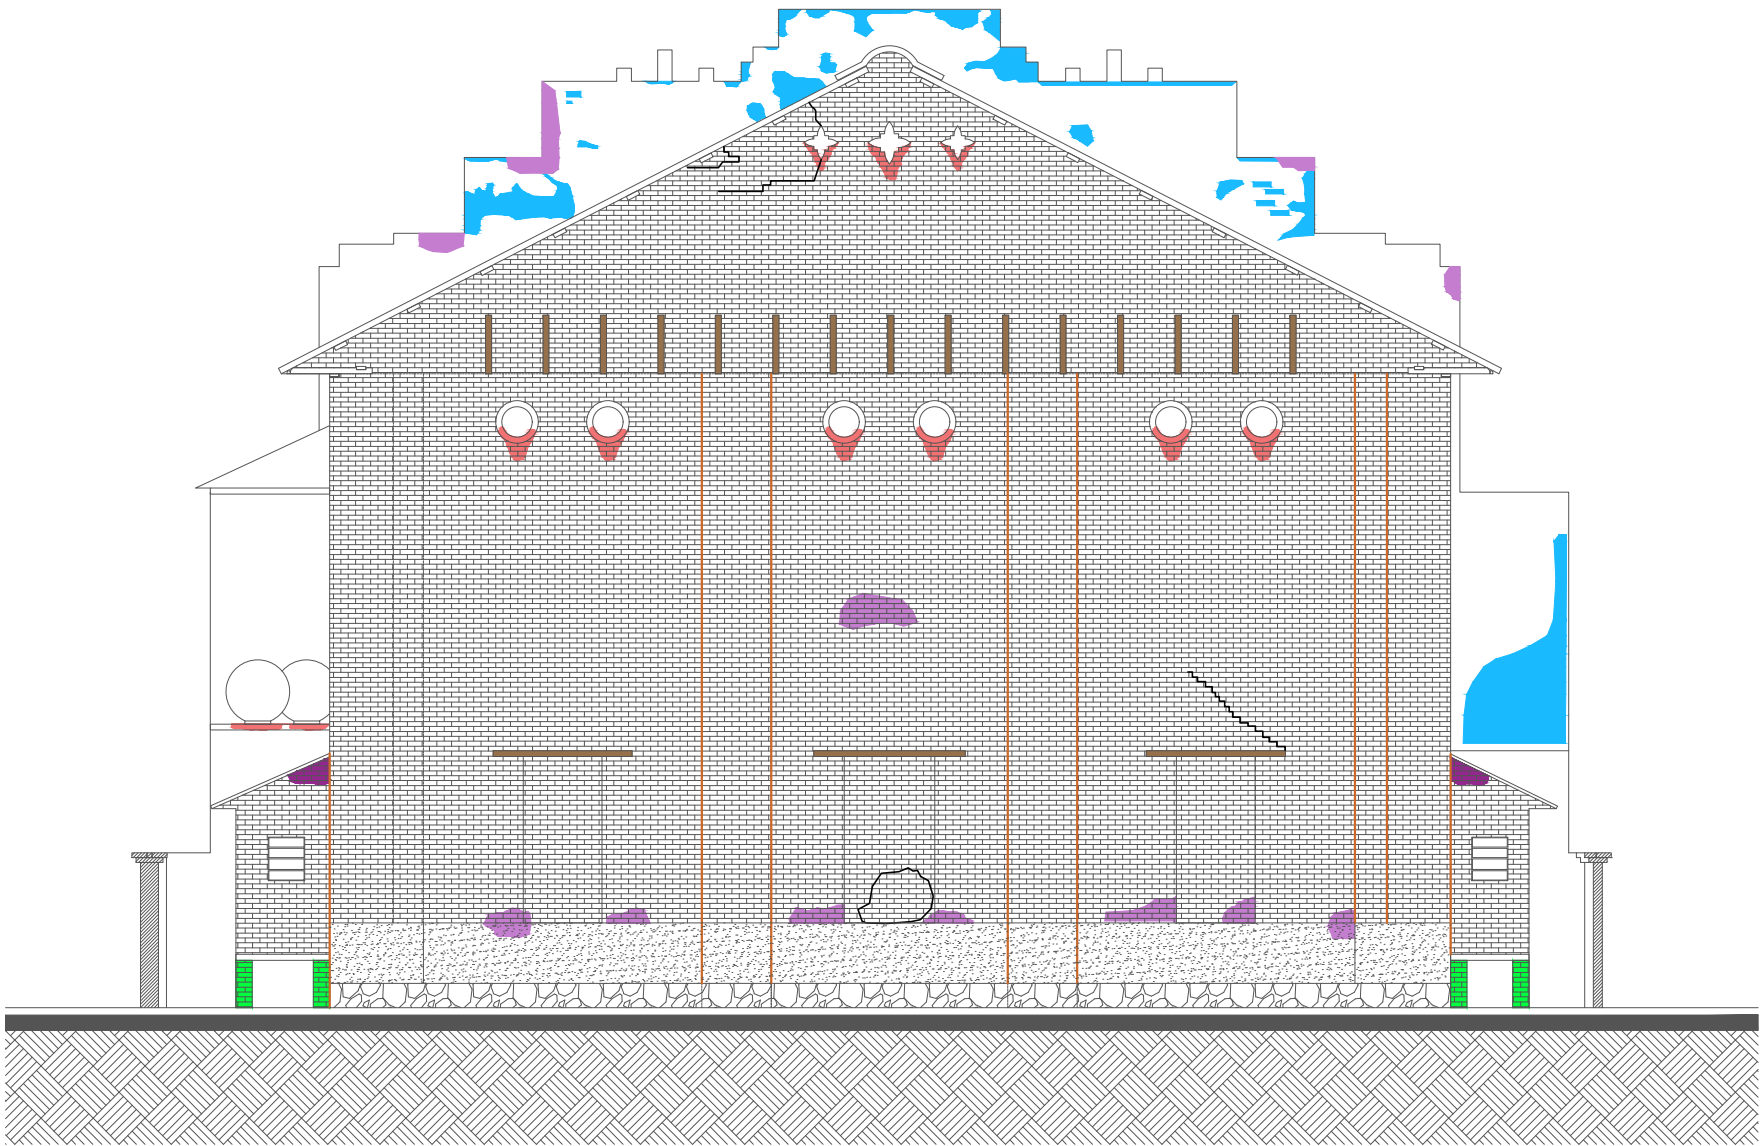
*Estudio de patología Teatro Roberto Mac Douall*  
**VUAD**



FACHADA PRINCIPAL

ESC\_ 1:100

| ORGANISMOS                        | LESIONES FÍSICAS                                              | LESIONES MECÁNICAS                       | LESIONES QUÍMICAS                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div></div> Madera deteriorada    | <div></div> Humedad por filtración de aguas lluvia            | <div></div> Fisuras < 2mm                | <div></div> Eflorescencia                                    |
| <div></div> Nudos                 | <div></div> Humedad por Capilaridad del nivel freático.       | <div></div> Grieta > 20mm                | <div></div> Corrosión del metal                              |
| <div></div> Biológico Mohos       | <div></div> Humedad por filtración Instalaciones Hidráulicas. | <div></div> Dilatación del material      | <div></div> Sales cristalizadas que no proceden del material |
| <div></div> Excremento de palomas | <div></div> Humedad por condensación aguas lluvia.            | <div></div> Desprendimiento del material |                                                              |
| <div></div> Vegetación            | <div></div> Humedad por agua almacenada                       | <div></div> Rajaduras                    |                                                              |
| <div></div> Insectos xilófagos    | <div></div> Ensuciamiento por lavado diferencial              | <div></div> Erosión del material         |                                                              |
| <div></div> Hongos                |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Pudrición             |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Escamadura            |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Duramen quebradizo    |                                                               |                                          |                                                              |



FACHADA POSTERIOR  
ESC\_ 1:125

| ORGANISMOS                        | LESIONES FÍSICAS                                              | LESIONES MECÁNICAS                       | LESIONES QUÍMICAS                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div></div> Madera deteriorada    | <div></div> Humedad por filtración de aguas lluvia            | <div></div> Fisuras < 2mm                | <div></div> Eflorescencia                                    |
| <div></div> Nudos                 | <div></div> Humedad por Capilaridad del nivel freático.       | <div></div> Grieta > 20mm                | <div></div> Corrosión del metal                              |
| <div></div> Biológico Mohos       | <div></div> Humedad por filtración Instalaciones Hidráulicas. | <div></div> Dilatación del material      | <div></div> Sales cristalizadas que no proceden del material |
| <div></div> Excremento de palomas | <div></div> Humedad por condensación aguas lluvia.            | <div></div> Desprendimiento del material |                                                              |
| <div></div> Vegetación            | <div></div> Humedad por agua almacenada                       | <div></div> Rajaduras                    |                                                              |
| <div></div> Insectos xilófagos    | <div></div> Ensuciamiento por lavado diferencial              | <div></div> Erosión del material         |                                                              |
| <div></div> Hongos                |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Pudrición             |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Escamadura            |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Duramen quebradizo    |                                                               |                                          |                                                              |



FACHADA SUR  
ESC\_ 1:150

| ORGANISMOS                        | LESIONES FÍSICAS                                              | LESIONES MECÁNICAS                       | LESIONES QUÍMICAS                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div></div> Madera deteriorada    | <div></div> Humedad por filtración de aguas lluvia            | <div></div> Fisuras < 2mm                | <div></div> Eflorescencia                                    |
| <div></div> Nudos                 | <div></div> Humedad por Capilaridad del nivel freático.       | <div></div> Grieta > 20mm                | <div></div> Corrosión del metal                              |
| <div></div> Biológico Mohos       | <div></div> Humedad por filtración Instalaciones Hidráulicas. | <div></div> Dilatación del material      | <div></div> Sales cristalizadas que no proceden del material |
| <div></div> Excremento de palomas | <div></div> Humedad por condensación aguas lluvia.            | <div></div> Desprendimiento del material |                                                              |
| <div></div> Vegetación            | <div></div> Humedad por agua almacenada                       | <div></div> Rajaduras                    |                                                              |
| <div></div> Insectos xilófagos    | <div></div> Ensuciamiento por lavado diferencial              | <div></div> Erosión del material         |                                                              |
| <div></div> Hongos                |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Pudrición             |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Escamadura            |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Duramen quebradizo    |                                                               |                                          |                                                              |

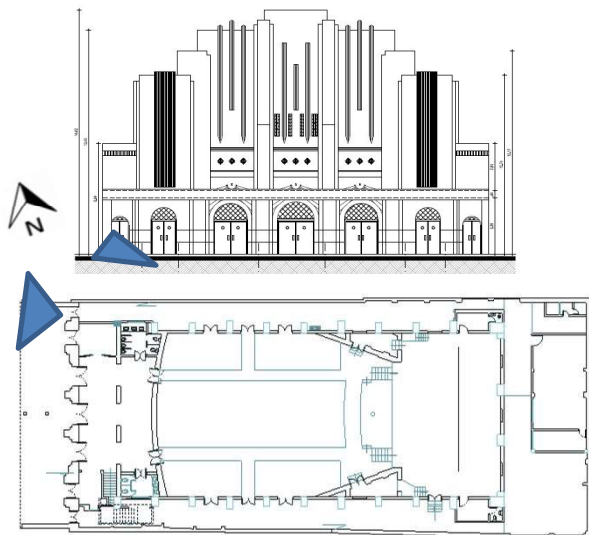
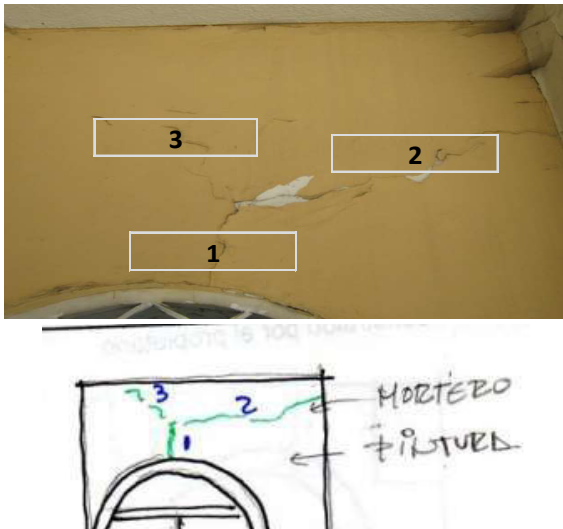


FACHADA NORTE  
ESC\_ 1:150

| ORGANISMOS                        | LESIONES FÍSICAS                                              | LESIONES MECÁNICAS                       | LESIONES QUÍMICAS                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div></div> Madera deteriorada    | <div></div> Humedad por filtración de aguas lluvia            | <div></div> Fisuras < 2mm                | <div></div> Eflorescencia                                    |
| <div></div> Nudos                 | <div></div> Humedad por Capilaridad del nivel freático.       | <div></div> Grieta > 20mm                | <div></div> Corrosión del metal                              |
| <div></div> Biológico Mohos       | <div></div> Humedad por filtración Instalaciones Hidráulicas. | <div></div> Dilatación del material      | <div></div> Sales cristalizadas que no proceden del material |
| <div></div> Excremento de palomas | <div></div> Humedad por condensación aguas lluvia.            | <div></div> Desprendimiento del material |                                                              |
| <div></div> Vegetación            | <div></div> Humedad por agua almacenada                       | <div></div> Rajaduras                    |                                                              |
| <div></div> Insectos xilófagos    | <div></div> Ensuciamiento por lavado diferencial              | <div></div> Erosión del material         |                                                              |
| <div></div> Hongos                |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Pudrición             |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Escamadura            |                                                               |                                          |                                                              |
| <div></div> Duramen quebradizo    |                                                               |                                          |                                                              |

|                                                |                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORMATO 1                                      |  | VUAD                     |
| REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS | HOJA 1 DE 19                                                                      | VERSIÓN 1 - Febrero 2015 |

**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**ELEMENTO:** MURO **EJES:** 1(A-B)  
**DIMENSIONES (m):** LONGITUD: 1.40 ANCHO: 0.60 ALTURA: 3.30  
**MATERIALES:** MURO EN MAMPOSTERIA, ACABADO EN PAÑETE Y PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

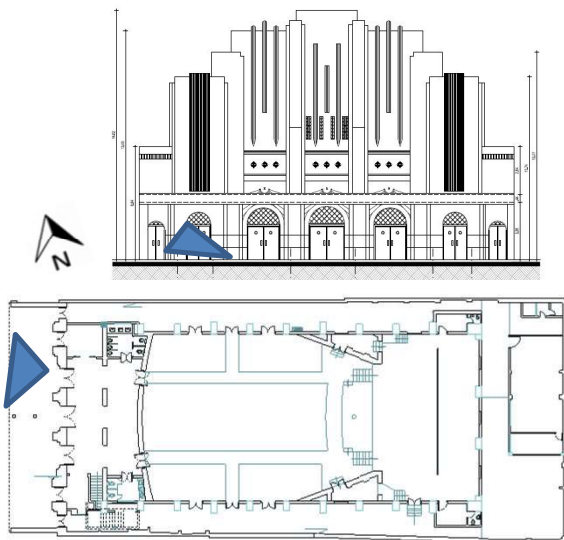
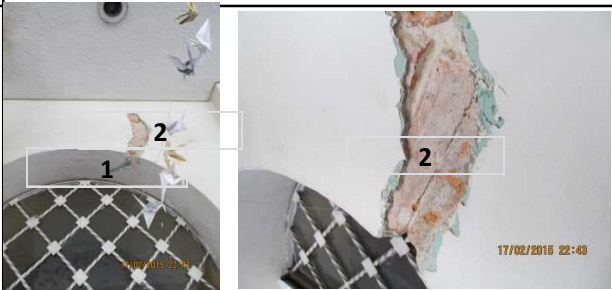
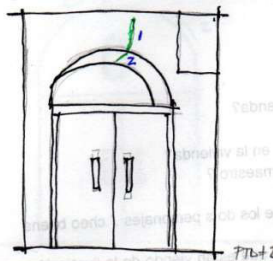
| Lesión No.        | 1    | 2    | 3    |  |  |  |  |
|-------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| Longitud (m):     | 0,26 | 0,76 | 0,35 |  |  |  |  |
| Ancho (mm)        | 0,04 | 0,05 | 0,02 |  |  |  |  |
| Profundidad (mm): | 6,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |

| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |   |  |  |
|----------------------------|----------------|---|---|---|--|--|
| LESIÓN No.                 |                | 1 | 2 | 3 |  |  |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |   |  |  |
|                            | Funcionalidad: |   |   |   |  |  |
|                            | Aspecto:       | X | X | X |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |   |  |  |
|                            | Química:       | X | X | X |  |  |
|                            | Mecánica:      |   |   |   |  |  |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        |   |   |   |  |  |
|                            | Moderado:      | X | X |   |  |  |
|                            | Leve:          |   |   | X |  |  |

OBSERVACIONES:

|                                                |                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORMATO 1                                      |  | VUAD                     |
| REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS | HOJA 2 DE 19                                                                      | VERSIÓN 1 - Febrero 2015 |

**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
 ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**ELEMENTO:** MURO **EJES:** 1(B-C)  
**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 2.96 **ANCHO:** 0.90 **ALTURA:** 3.30  
**MATERIALES:** MAMPOSTERIA, MAÑETE, PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |

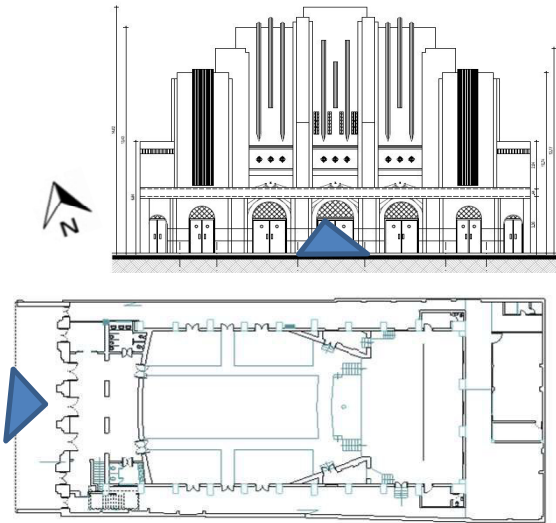
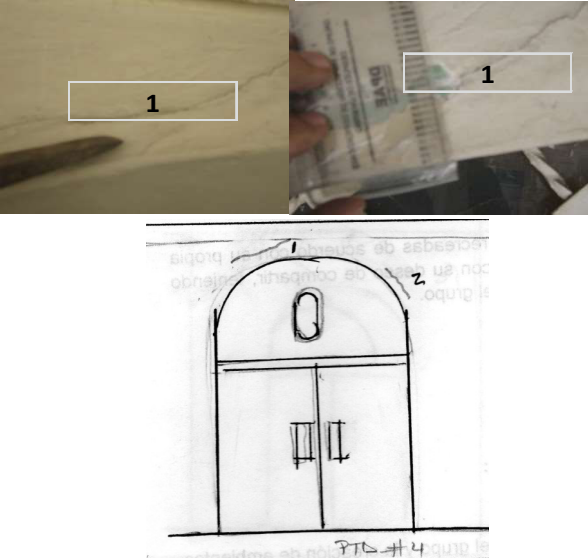
| Lesión No.        | 1    | 2    |  |  |  |  |
|-------------------|------|------|--|--|--|--|
| Longitud (m):     | 0,26 | 0,36 |  |  |  |  |
| Ancho (mm):       | 0,04 | 0,03 |  |  |  |  |
| Profundidad (mm): | 15   | 15   |  |  |  |  |

| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |  |  |  |
|----------------------------|----------------|---|---|--|--|--|
| LESIÓN No.                 |                | 1 | 2 |  |  |  |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |  |  |  |
|                            | Funcionalidad: | X | X |  |  |  |
|                            | Aspecto:       |   |   |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |  |  |  |
|                            | Química:       |   |   |  |  |  |
|                            | Mecánica:      | X | X |  |  |  |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        |   |   |  |  |  |
|                            | Moderado:      | X | X |  |  |  |
|                            | Leve:          |   |   |  |  |  |

OBSERVACIONES:

|                                                |                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORMATO 1                                      |  | VUAD                     |
| REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS | HOJA 3 DE 19                                                                      | VERSIÓN 1 - Febrero 2015 |

**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**ELEMENTO:** MURO **EJES:** 1(D-E)  
**DIMENSIONES (m):** LONGITUD: 2.72 ANCHO: 0.60 ALTURA: 3.30  
**MATERIALES:** MAMPOSTERIA, PAÑETE., PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| Lesión No.        | 1    | 2    |  |  |  |  |  |
|-------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| Longitud (m):     | 0.49 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| Ancho(mm)         | 1.30 | 0.8  |  |  |  |  |  |
| Profundidad (mm): | 12   | 3    |  |  |  |  |  |

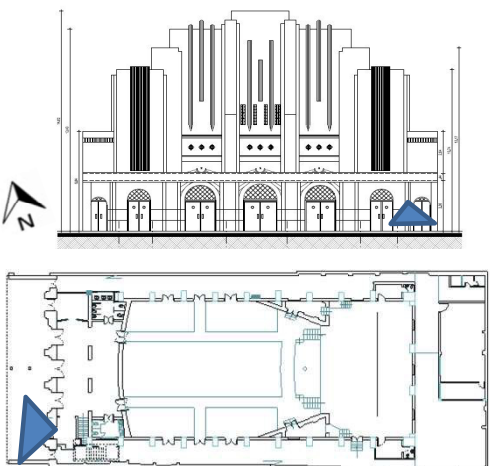
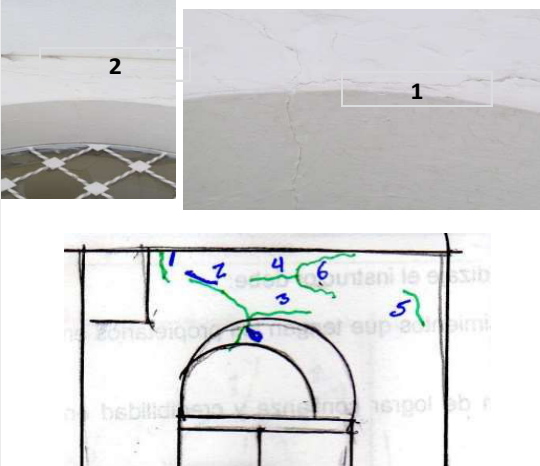
| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------|---|---|--|--|--|--|
| LESIÓN No.                 |                | 1 | 2 |  |  |  |  |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |  |  |  |  |
|                            | Funcionalidad: |   |   |  |  |  |  |
|                            | Aspecto:       | X | X |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |  |  |  |  |
|                            | Química:       |   |   |  |  |  |  |
|                            | Mecánica:      | X | X |  |  |  |  |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        |   |   |  |  |  |  |
|                            | Moderado:      | X |   |  |  |  |  |
|                            | Leve:          |   | X |  |  |  |  |

OBSERVACIONES:

|                                                       |                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO 1</b>                                      |  | <b>VUAD</b>                     |
| <b>REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS</b> | <b>HOJA 4 DE 19</b>                                                               | <b>VERSIÓN 1 - Febrero 2015</b> |

**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**ELEMENTO:** MURO **EJES:**  
**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 2.96 **ANCHO:** 1.27 **ALTURA:** 3.30  
**MATERIALES:** MAMPOSTERIA, PAÑETE, PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| Lesión No.              | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |  |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| <b>Longitud (m):</b>    | 0.16 | 0.52 | 0.39 | 0.19 | 0.15 | 0.60 |  |
| <b>Ancho(mm):</b>       | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.05 |  |
| <b>Profundidad (mm)</b> | 5    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    |  |

| VALORACIÓN VISUAL                 |                |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| LESIÓN No.                        |                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>AFECTACIÓN DE DAÑO</b>         | Seguridad:     |   |   |   |   |   |
|                                   | Funcionalidad: |   |   |   |   |   |
|                                   | Aspecto:       | X | X | X | X | X |
| <b>CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN</b> | Física:        |   |   |   |   |   |
|                                   | Química:       |   |   |   |   |   |
|                                   | Mecánica:      | X | X | X | X | X |
| <b>GRADO DE LESIÓN</b>            | Severo:        |   |   |   |   |   |
|                                   | Moderado:      |   | X | X |   |   |
|                                   | Leve:          | X |   |   | X | X |

OBSERVACIONES:

|                                                       |                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO 1</b>                                      |  | <b>VUAD</b>                     |
| <b>REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS</b> | <b>HOJA 5 DE 19</b>                                                               | <b>VERSIÓN 1 - Febrero 2015</b> |

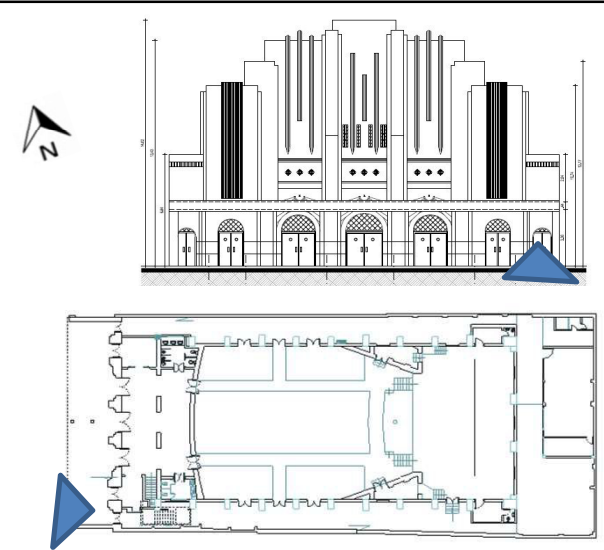
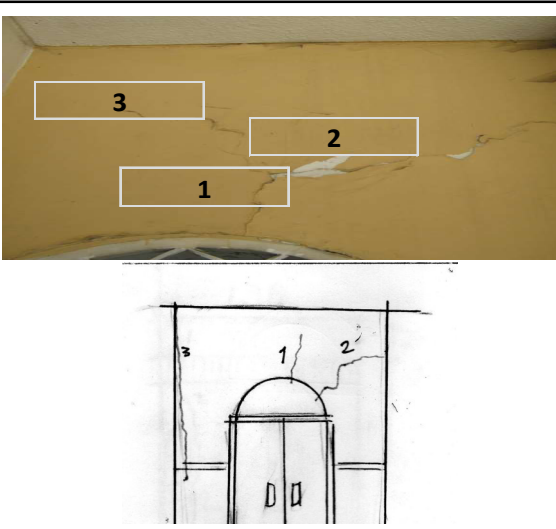
**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001

**ELEMENTO:** MURO **EJES:** 1(G-H)

**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 1.40 **ANCHO:** 0.90 **ALTURA:** 3.30

**MATERIALES:** MAMPOSTERIA, PAÑETE Y PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| Lesión No.        | 1    | 2    | 3    |  |  |  |  |
|-------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| Longitud (m):     | 0,30 | 0,6  | 0,25 |  |  |  |  |
| Ancho (mm):       | 0.06 | 0.08 | 0.04 |  |  |  |  |
| Profundidad (mm): | 5    | 7    | 4    |  |  |  |  |

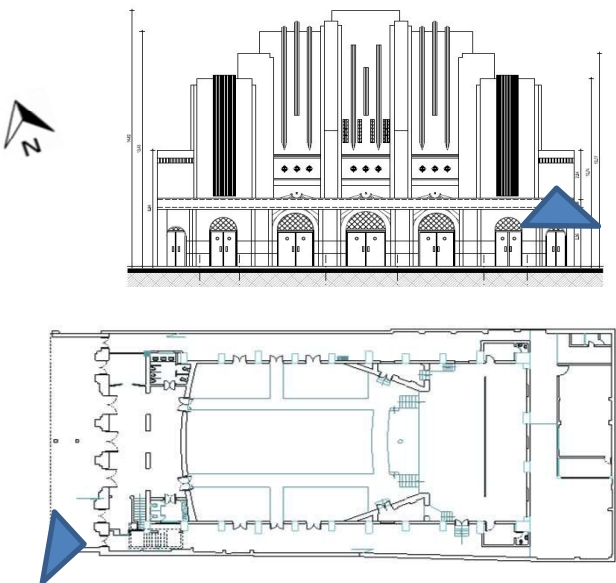
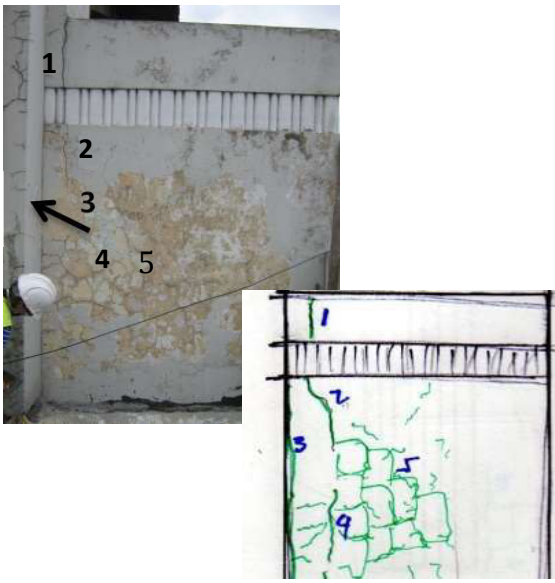
| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |   |  |  |
|----------------------------|----------------|---|---|---|--|--|
| LESIÓN No.                 |                | 1 | 2 | 3 |  |  |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |   |  |  |
|                            | Funcionalidad: |   |   |   |  |  |
|                            | Aspecto:       | X | X | X |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |   |  |  |
|                            | Química:       |   |   |   |  |  |
|                            | Mecánica:      | X | X | X |  |  |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        |   |   |   |  |  |
|                            | Moderado:      | X | X |   |  |  |
|                            | Leve:          |   |   | X |  |  |

OBSERVACIONES:

|                                                       |                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO 1</b>                                      |  | <b>VUAD</b>                     |
| <b>REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS</b> | <b>HOJA 6 DE 19</b>                                                               | <b>VERSIÓN 1 - Febrero 2015</b> |

**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

|                         |                       |                    |                     |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>FECHA:</b>           | 31/03/2016            | <b>PLANO:</b>      | L-001               |
| <b>ELEMENTO:</b>        | MURO FACHADA          | <b>EJES:</b>       | 1-(G-H)             |
| <b>DIMENSIONES (m):</b> | <b>LONGITUD:</b> 1.98 | <b>ANCHO:</b> 0.42 | <b>ALTURA:</b> 2.78 |
| <b>MATERIALES:</b>      |                       |                    |                     |

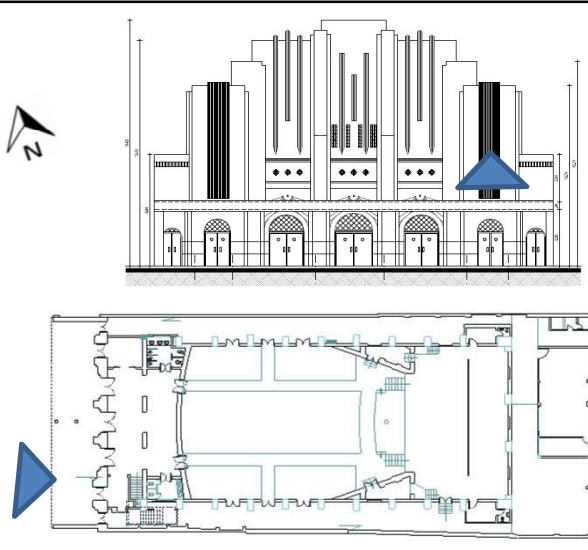
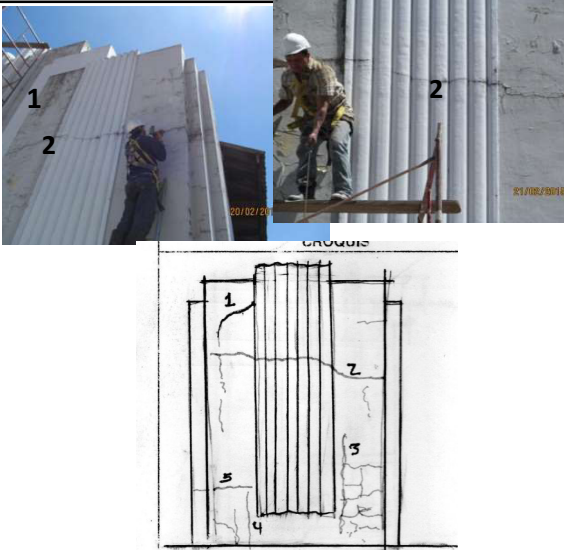
| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| Lesión No.               | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |  |  |
|--------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| <b>Longitud (m):</b>     | 0.48 | 0.54 | 2.78 | 0.90 | 15   |  |  |
| <b>Ancho (mm):</b>       | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |  |  |
| <b>Profundidad (mm):</b> | 18   | 17   | 25   | 12   | 6    |  |  |

| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |   |   |   |
|----------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| LESIÓN No.                 |                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |   |   |   |
|                            | Funcionalidad: |   |   |   |   |   |
|                            | Aspecto:       | X | X | X | X | X |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |   |   |   |
|                            | Química:       |   |   |   |   |   |
|                            | Mecánica:      | X | X | X | X | X |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        | X | X | X |   |   |
|                            | Moderado:      |   |   |   | X |   |
|                            | Leve:          |   |   |   |   | X |

|                                                |                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORMATO 1                                      |  | VUAD                     |
| REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS | HOJA 7 DE 19                                                                      | VERSIÓN 1 - Febrero 2015 |

**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**ELEMENTO:** MURO FACHADA **EJES:** 1(F-G)  
**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 2.97 **ANCHO:** 0.25 **ALTURA:** 7.06  
**MATERIALES:** MAMPOSTERIA, PAÑETE, PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| Lesión No.        | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |  |  |
|-------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Longitud (m):     | 0.98 | 3.00 | 2.00 | 0.70 | 1.30 |  |  |
| Ancho (mm):       | 2    | 3    | 0.30 | 0.20 | 0.40 |  |  |
| Profundidad (mm): | 15   | 25   | 8    | 12   | 8    |  |  |

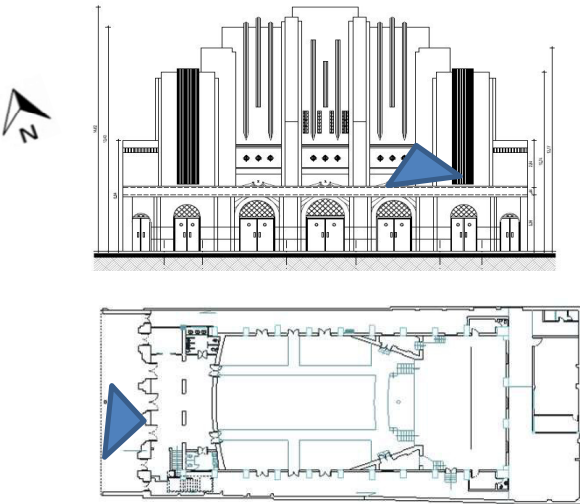
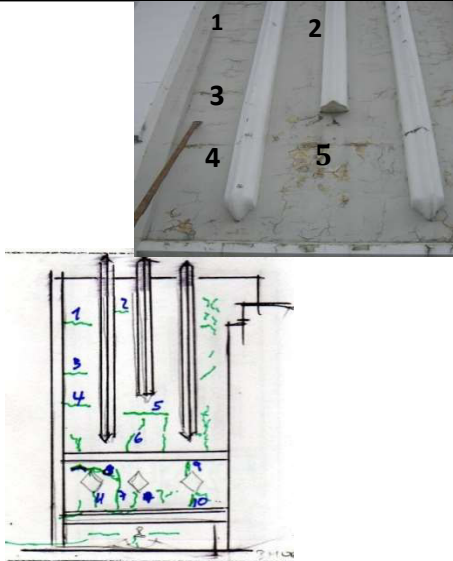
| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |   |   |   |
|----------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| LESIÓN No.                 |                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |   |   |   |
|                            | Funcionalidad: |   |   |   |   |   |
|                            | Aspecto:       | X | X | X | X | X |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |   |   |   |
|                            | Química:       |   |   |   |   |   |
|                            | Mecánica:      | X | X | X | X | X |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        |   | X |   |   |   |
|                            | Moderado:      | X |   |   |   | X |
|                            | Leve:          |   |   | X | X |   |

OBSERVACIONES:

|                                                |                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORMATO 1                                      |  | VUAD                     |
| REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS | HOJA 8 DE 19                                                                      | VERSIÓN 1 - Febrero 2015 |

PROYECTO: ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

FECHA: 31/03/2016 PLANO: L-001  
ELEMENTO: MURO FACHADA EJES: 1(F-G)  
DIMENSIONES (m): LONGITUD: 2.96 ANCHO: 0.50 ALTURA: 9.63  
MATERIALES: MAMPÓSTERIA, PAÑETE, PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| Lesión No.        | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |  |  |
|-------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Longitud (m):     | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |  |  |
| Ancho (mm):       | 1.3  | 1.5  | 1.2  | 1.0  | 0.9  |  |  |
| Profundidad (mm): | 15   | 18   | 15   | 20   | 22   |  |  |

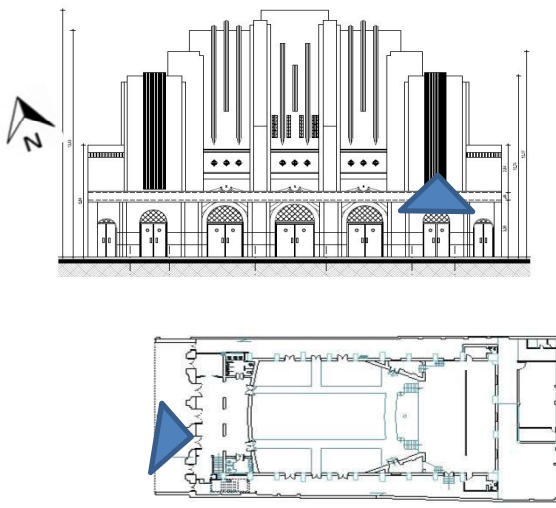
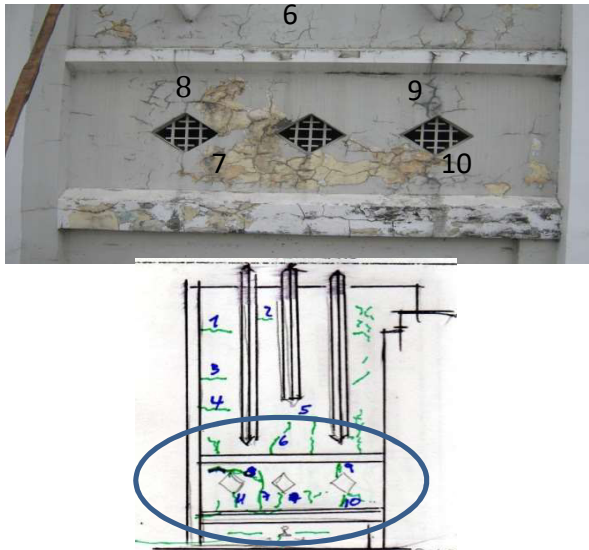
| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |   |   |   |
|----------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| LESIÓN No.                 |                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |   |   |   |
|                            | Funcionalidad: |   |   |   |   |   |
|                            | Aspecto:       | X | X | X | X | X |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |   |   |   |
|                            | Química:       |   |   |   |   |   |
|                            | Mecánica:      | X | X | X | X | X |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        |   |   |   |   |   |
|                            | Moderado:      | X | X | X | X | X |
|                            | Leve:          |   |   |   |   |   |

OBSERVACIONES:

|                                                |                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORMATO 1                                      |  | VUAD                     |
| REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS | HOJA 9 DE 19                                                                      | VERSIÓN 1 - Febrero 2015 |

**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
 ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**ELEMENTO:** MURO FACHADA **EJES:** 1(H-G)  
**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 2.96 **ANCHO:** 0.50 **ALTURA:** 9.63  
**MATERIALES:** MAMPÓSTERIA, PAÑETE, PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| Lesión No.        | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   |  |  |
|-------------------|------|-----|------|------|------|--|--|
| Longitud (m):     | 1.40 | 0.9 | 0.70 | 0.35 | 0.32 |  |  |
| Ancho (mm):       | 0.7  | 0.5 | 0.7  | 0.8  | 0.8  |  |  |
| Profundidad (mm): | 15   | 15  | 15   | 15   | 14   |  |  |

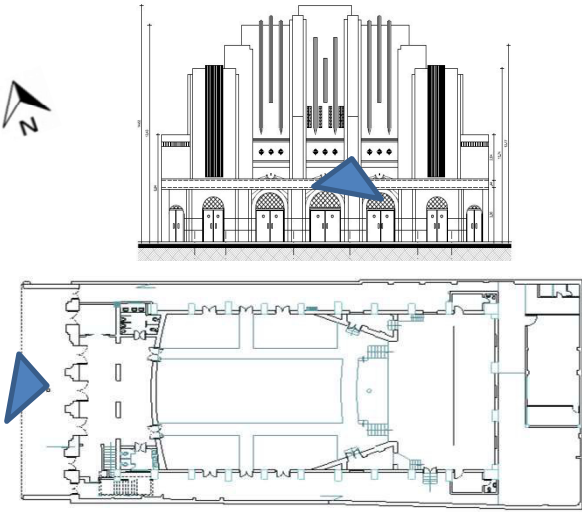
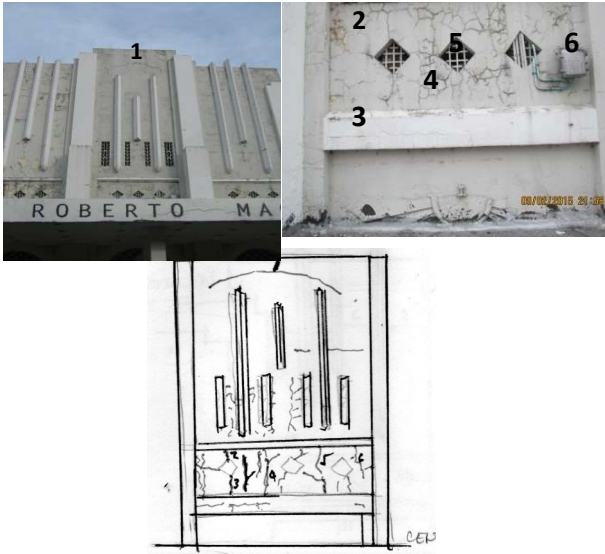
| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |   |   |    |
|----------------------------|----------------|---|---|---|---|----|
| LESIÓN No.                 |                | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |   |   |    |
|                            | Funcionalidad: |   |   |   |   |    |
|                            | Aspecto:       | X | X | X | X | X  |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |   |   |    |
|                            | Química:       |   |   |   |   |    |
|                            | Mecánica:      | X | X | X | X | X  |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        |   |   |   |   |    |
|                            | Moderado:      |   |   |   |   |    |
|                            | Leve:          | X | X | X | X | X  |

OBSERVACIONES:

|                                                       |                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO 1</b>                                      |  | <b>VUAD</b>                     |
| <b>REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS</b> | <b>HOJA 10 DE 19</b>                                                              | <b>VERSIÓN 1 - Febrero 2015</b> |

**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**ELEMENTO:** MURO FACHADA **EJES:** 1(D-E)  
**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 2.68 **ANCHO:** 0.50 **ALTURA:** 10.82  
**MATERIALES:** MAMPOSTERIA, PAÑETE Y PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| Lesión No.        | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |  |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| Longitud (m):     | 2.80 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 0.50 |  |
| Ancho (mm):       | 1.5  | 0.7  | 0.8  | 0.6  | 0.5  | 0.6  |  |
| Profundidad (mm): | 20   | 12   | 10   | 0.6  | 0.8  | 10   |  |

| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |   |   |       |
|----------------------------|----------------|---|---|---|---|-------|
| LESIÓN No.                 |                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Y 6 |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |   |   |       |
|                            | Funcionalidad: |   |   |   |   |       |
|                            | Aspecto:       | X | X | X | X | X     |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |   |   |       |
|                            | Química:       |   |   |   |   |       |
|                            | Mecánica:      | X | X | X | X | X     |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        | X |   |   |   |       |
|                            | Moderado:      |   |   |   |   |       |
|                            | Leve:          |   | X | X | X | X     |

OBSERVACIONES:

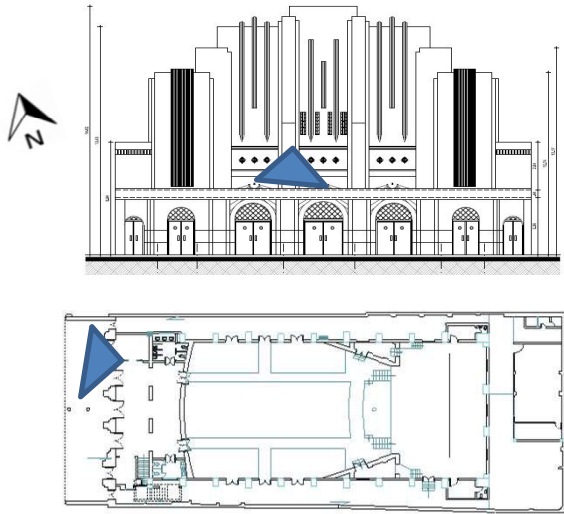
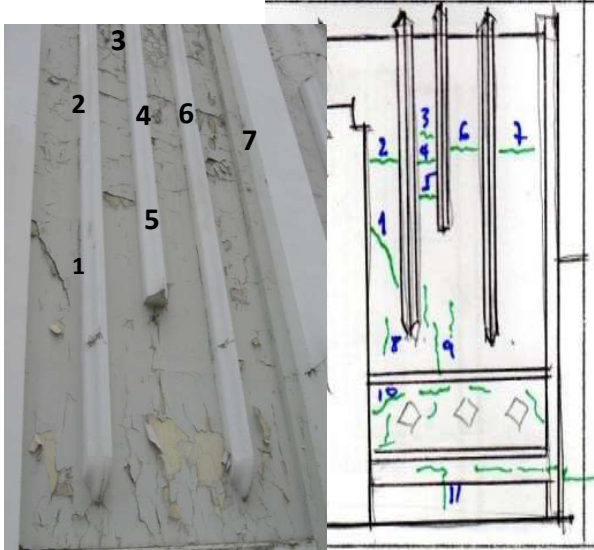
|                                                       |                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO 1</b>                                      |  | <b>VUAD</b>                     |
| <b>REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS</b> | <b>HOJA 11 DE 19</b>                                                              | <b>VERSIÓN 1 - Febrero 2015</b> |

**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001

**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 2.64 **ANCHO:** 0.25 **ALTURA:** 9.63

**MATERIALES:** MAMPOSTERIA, PAÑETE, PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| Lesión No.               | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |  |  |
|--------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| <b>Longitud (m):</b>     | 0,90 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |  |  |
| <b>Ancho (mm):</b>       | 0,90 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |  |  |
| <b>Profundidad (mm):</b> | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 |  |  |

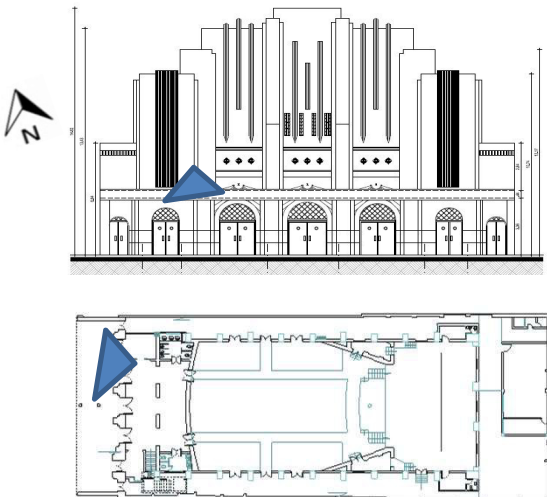
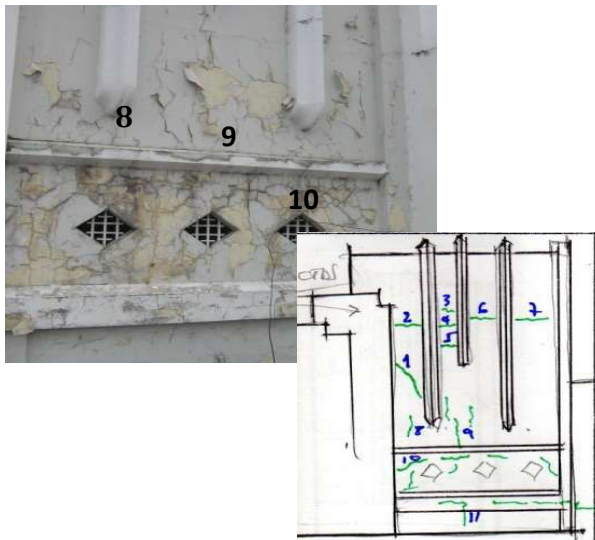
| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |   |   |   |
|----------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| LESIÓN No.                 |                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |   |   |   |
|                            | Funcionalidad: |   |   |   |   |   |
|                            | Aspecto:       | X | X | X | X | X |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |   |   |   |
|                            | Química:       |   |   |   |   |   |
|                            | Mecánica:      | X | X | X | X | X |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        |   |   |   |   |   |
|                            | Moderado:      |   |   |   |   |   |
|                            | Leve:          | X | X | X | X | X |

OBSERVACIONES:

|                                                       |                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO 1</b>                                      |  | <b>VUAD</b>                     |
| <b>REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS</b> | <b>HOJA 12 DE 19</b>                                                              | <b>VERSIÓN 1 - Febrero 2015</b> |

**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**ELEMENTO:** MURO FACHADA **EJES:** 1(C-D)  
**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 2.64 **ANCHO:** 0.25 **ALTURA:** 10  
**MATERIALES:** MAMPOSTERIA, PAÑETE, PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| Lesión No.        | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |  |  |
|-------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Longitud (m):     | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,90 | 0,50 |  |  |
| Ancho (mm):       | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,40 |  |  |
| Profundidad (mm): | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |  |  |

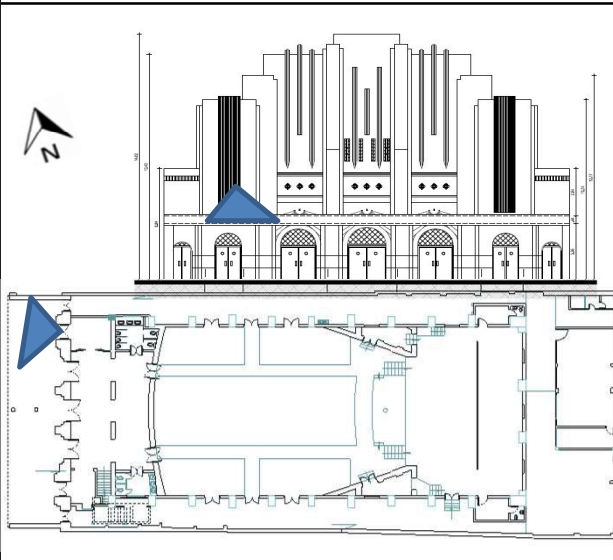
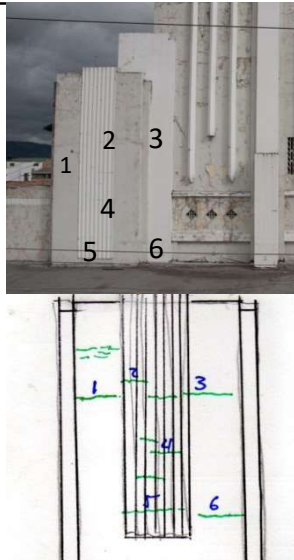
| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |   |   |    |
|----------------------------|----------------|---|---|---|---|----|
| LESIÓN No.                 |                | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |   |   |    |
|                            | Funcionalidad: |   |   |   |   |    |
|                            | Aspecto:       | X | X | X | X | X  |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |   |   |    |
|                            | Química:       |   |   |   |   |    |
|                            | Mecánica:      | X | X | X | X | X  |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        |   |   |   |   |    |
|                            | Moderado:      | X |   |   |   |    |
|                            | Leve:          |   | X | X | X | X  |

OBSERVACIONES:

|                                                |                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORMATO 1                                      |  | VUAD                     |
| REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS | HOJA 13 DE 19                                                                     | VERSIÓN 1 - Febrero 2015 |

**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**ELEMENTO:** MURO FACHADA **EJES:** 1( C-D)  
**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 2.96 **ANCHO:** 0.25 **ALTURA:** 6.83  
**MATERIALES:**

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| Lesión No.        | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |  |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| Longitud (m):     | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 0.76 | 1.17 | 0.75 |  |
| Ancho (mm):       | 0.3  | 0.4  | 0.6  | 0.5  | 0.4  | 0.3  |  |
| Profundidad (mm): | 12   | 6    | 8    | 5    | 7    | 10   |  |

| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |   |   |       |
|----------------------------|----------------|---|---|---|---|-------|
| LESIÓN No.                 |                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Y 6 |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |   |   |   |       |
|                            | Funcionalidad: |   |   |   |   |       |
|                            | Aspecto:       | X | X | X | X | X     |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   |   |   |       |
|                            | Química:       |   |   |   |   |       |
|                            | Mecánica:      | X | X | X | X | X     |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        |   |   |   |   |       |
|                            | Moderado:      |   |   |   |   |       |
|                            | Leve:          | X | X | X | X | X     |

OBSERVACIONES:

|                                                       |                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO 1</b>                                      |  | <b>VUAD</b>                     |
| <b>REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS</b> | <b>HOJA 14 DE 19</b>                                                              | <b>VERSIÓN 1 - Febrero 2015</b> |

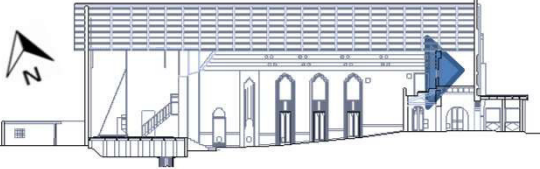
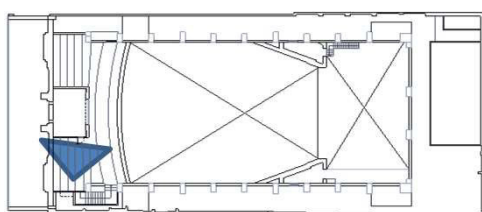
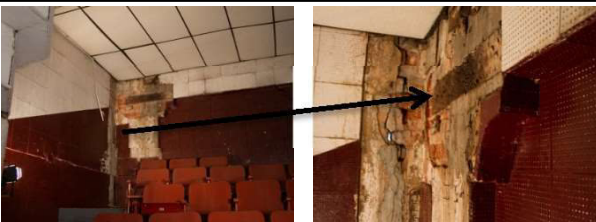
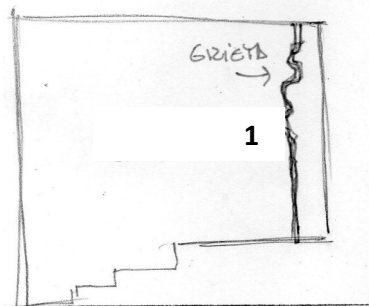
**PROYECTO:** ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001

**ELEMENTO:** MURO INTERNO PALCO **EJES:** G (1-2)

**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 2.60 **ANCHO:** 0.15 **ALTURA:** 6.00

**MATERIALES:** MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE

| LOCALIZACION                                                                                                                                                                             | FOTOGRAFÍA                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   <p>segundo piso</p> |   |

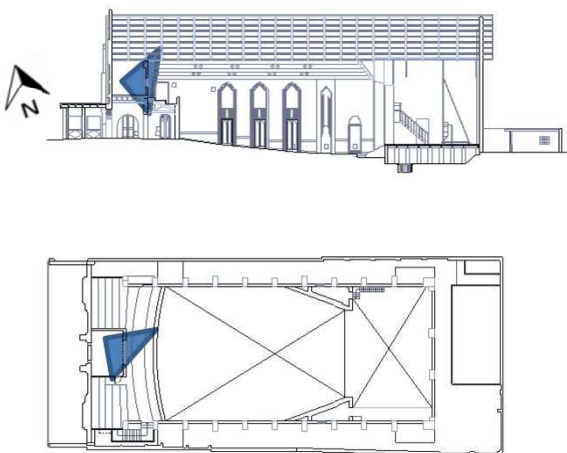
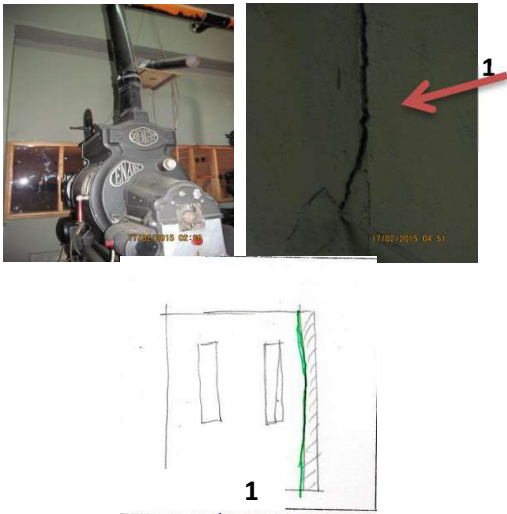
|                          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Lesión No.</b>        | <b>1</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>Longitud (m):</b>     | 5.20     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ancho (mm):</b>       | 20,00    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Profundidad (mm):</b> | 150      |  |  |  |  |  |  |

| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|--|--|
| LESIÓN No.                 |                | 1 |  |  |  |  |  |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     | X |  |  |  |  |  |
|                            | Funcionalidad: | X |  |  |  |  |  |
|                            | Aspecto:       | X |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        | X |  |  |  |  |  |
|                            | Química:       |   |  |  |  |  |  |
|                            | Mecánica:      | X |  |  |  |  |  |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        | X |  |  |  |  |  |
|                            | Moderado:      |   |  |  |  |  |  |
|                            | Leve:          |   |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES:

|                                                |                                                                                   |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORMATO 1                                      |  | VUAD                     |
| REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS | HOJA 15 DE 19                                                                     | VERSIÓN 1 - Febrero 2015 |

|                  |                                               |  |        |        |         |      |
|------------------|-----------------------------------------------|--|--------|--------|---------|------|
| PROYECTO:        | ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO               |  |        |        |         |      |
|                  | ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA |  |        |        |         |      |
| FECHA:           | 31/03/2016                                    |  | PLANO: | L-001  |         |      |
| ELEMENTO:        | MURO FACHADA                                  |  | EJES:  | 1(D-E) |         |      |
| DIMENSIONES (m): | LONGITUD:                                     |  | ANCHO: | 15     | ALTURA: | 3.60 |
| MATERIALES:      |                                               |  |        |        |         |      |

| LOCALIZACION                                                                                                      | FOTOGRAFÍA                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Segundo piso- .maquinas</p> |  |

|                   |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Lesión No.        | 1    |  |  |  |  |  |  |
| Longitud (m):     | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| Ancho (mm):       | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| Profundidad (mm): | 150  |  |  |  |  |  |  |

| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|--|--|
| LESIÓN No.                 |                | 1 |  |  |  |  |  |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     | X |  |  |  |  |  |
|                            | Funcionalidad: | X |  |  |  |  |  |
|                            | Aspecto:       | X |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        | X |  |  |  |  |  |
|                            | Química:       |   |  |  |  |  |  |
|                            | Mecánica:      | X |  |  |  |  |  |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        | X |  |  |  |  |  |
|                            | Moderado:      |   |  |  |  |  |  |
|                            | Leve:          |   |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES:

|                                                       |                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO 1</b>                                      |  | <b>VUAD</b>                     |
| <b>REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS</b> | <b>HOJA 16 DE 19</b>                                                              | <b>VERSIÓN 1 - Febrero 2015</b> |

**PROYECTO:**

ESTUDIO DE PATOLOGIA DEL TEATRO  
ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

**FECHA:**

31/03/2016

**PLANO:**

L-001

**ELEMENTO:**

MURO FACHADA POSTERIOR

**EJES:**

23-(A-G)

**DIMENSIONES (m):**

**LONGITUD:** 18,54

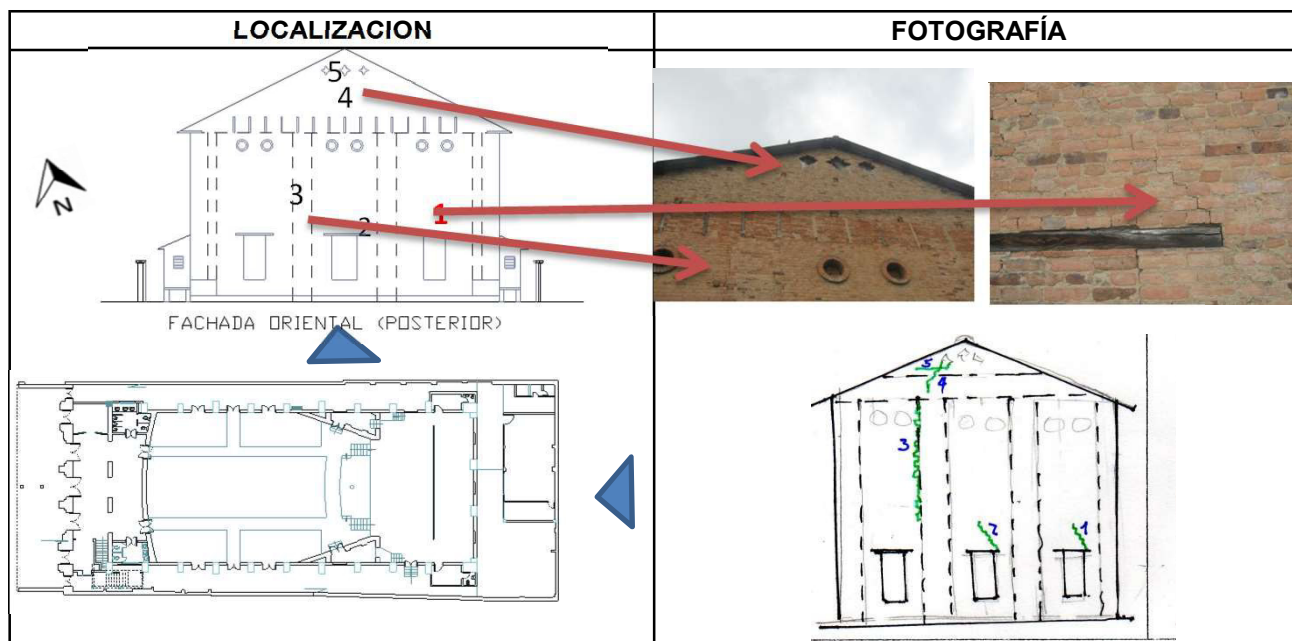
**ANCHO:**

0.25

**ALTURA:**

15.65

**MATERIALES:**



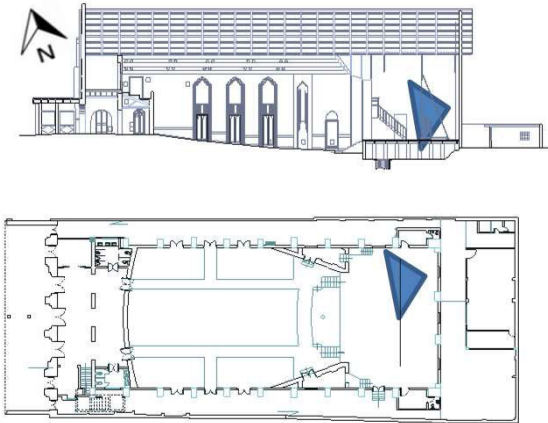
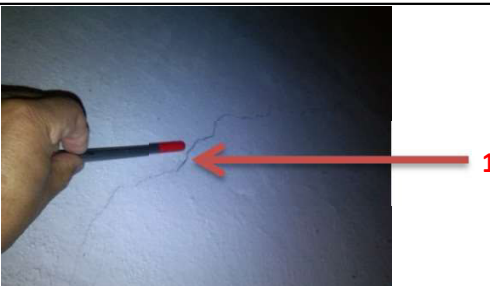
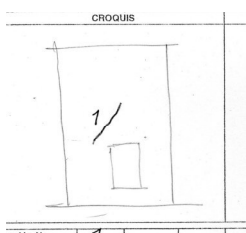
| Lesión No.        | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |  |  |
|-------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| Longitud (m):     | 2.00 | 1.80 | 5.00 | 1.35 | 1.20 |  |  |
| Ancho (mm):       | 15   | 8    | 12   | 5    | 5    |  |  |
| Profundidad (mm): | 25   | 12   | 15   | 10   | 10   |  |  |

| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |   |   |   |   |
|----------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| LESIÓN No.                 |                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     | X | X | X | X | X |
|                            | Funcionalidad: | X | X | X |   |   |
|                            | Aspecto:       | X | X | X | X | X |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |   | X |   |   |
|                            | Química:       |   |   |   |   |   |
|                            | Mecánica:      | X | X | X | X | X |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        | X |   |   |   |   |
|                            | Moderado:      |   | X | X | X | X |
|                            | Leve:          |   |   |   |   |   |

OBSERVACIONES:

|                                                       |                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO 1</b>                                      |  | <b>VUAD</b>                     |
| <b>REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS</b> | <b>HOJA 17 DE 19</b>                                                              | <b>VERSIÓN 1 - Febrero 2015</b> |

**PROYECTO:** ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**REALIZÓ:** M.A.J **REVISÓ:** R.L.S.  
**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 4,54 **ANCHO:** 0.25 **ALTURA:** 15.65  
**MATERIALES:** MAMPOSTERIA, PAÑETE Y PINTURA

| LOCALIZACION                                                                       | FOTOGRAFÍA                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br> |

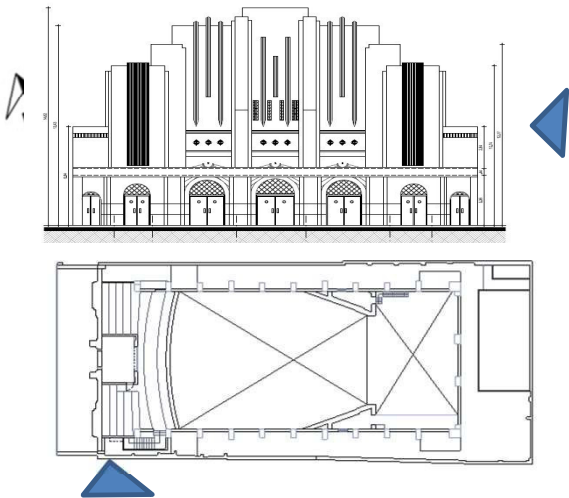
|                          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Lesión No.</b>        | <b>1</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>Longitud (m):</b>     | 0.90     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ancho (mm):</b>       | 0.75     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Profundidad (mm):</b> | 18       |  |  |  |  |  |  |

| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|--|--|
| LESIÓN No.                 |                | 1 |  |  |  |  |  |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     |   |  |  |  |  |  |
|                            | Funcionalidad: |   |  |  |  |  |  |
|                            | Aspecto:       | X |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        |   |  |  |  |  |  |
|                            | Química:       |   |  |  |  |  |  |
|                            | Mecánica:      | X |  |  |  |  |  |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        |   |  |  |  |  |  |
|                            | Moderado:      | X |  |  |  |  |  |
|                            | Leve:          |   |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES:

|                                                       |                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO 1</b>                                      |  | <b>VUAD</b>                     |
| <b>REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS</b> | <b>HOJA 18 DE 19</b>                                                              | <b>VERSIÓN 1 - Febrero 2015</b> |

**PROYECTO:** ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**ELEMENTO:** MURO EXTERNO COSTADO SUR **EJES:** G(1-3)  
**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 2.60 **ANCHO:** 0.15 **ALTURA:** 6.00  
**MATERIALES:** MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE

| LOCALIZACION                                                                                           | FOTOGRAFÍA                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>segundo piso</p> | <p>1</p>  |

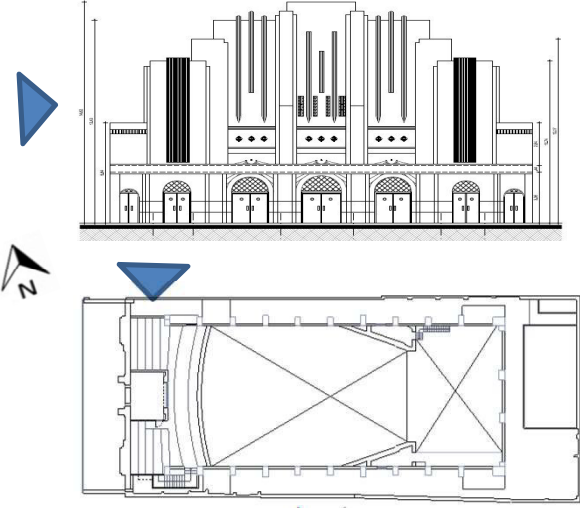
|                          |          |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| <b>Lesión No.</b>        | <b>1</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Longitud (m):</b>     | 5.20     |  |  |  |  |  |
| <b>Ancho (mm):</b>       | 26,00    |  |  |  |  |  |
| <b>Profundidad (mm):</b> | 150      |  |  |  |  |  |

| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|--|
| LESIÓN No.                 |                | 1 |  |  |  |  |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     | X |  |  |  |  |
|                            | Funcionalidad: | X |  |  |  |  |
|                            | Aspecto:       | X |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        | X |  |  |  |  |
|                            | Química:       |   |  |  |  |  |
|                            | Mecánica:      | X |  |  |  |  |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        | X |  |  |  |  |
|                            | Moderado:      |   |  |  |  |  |
|                            | Leve:          |   |  |  |  |  |

OBSERVACIONES:

|                                                       |                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO 1</b>                                      |  | <b>VUAD</b>                     |
| <b>REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS</b> | <b>HOJA 19 DE 19</b>                                                              | <b>VERSIÓN 1 - Febrero 2015</b> |

**PROYECTO:** ROBERTO MAC DOUALL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
**FECHA:** 31/03/2016 **PLANO:** L-001  
**ELEMENTO:** MURO EXTERNO COSTADO SUR **EJES:** B(1-3)  
**DIMENSIONES (m):** **LONGITUD:** 2.60 **ANCHO:** 0.15 **ALTURA:** 6.00  
**MATERIALES:** MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE

| LOCALIZACION                                                                                           | FOTOGRAFÍA                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>segundo piso</p> | <p>1</p>  |

|                          |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Lesión No.</b>        | <b>1</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>Longitud (m):</b>     | 5,20     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ancho (mm):</b>       | 20,00    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Profundidad (mm):</b> | 150,00   |  |  |  |  |  |  |

| VALORACIÓN VISUAL          |                |   |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|--|--|
| LESIÓN No.                 |                | 1 |  |  |  |  |  |
| AFECTACIÓN DE DAÑO         | Seguridad:     | X |  |  |  |  |  |
|                            | Funcionalidad: | X |  |  |  |  |  |
|                            | Aspecto:       | X |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN | Física:        | X |  |  |  |  |  |
|                            | Química:       |   |  |  |  |  |  |
|                            | Mecánica:      | X |  |  |  |  |  |
| GRADO DE LESIÓN            | Severo:        | X |  |  |  |  |  |
|                            | Moderado:      |   |  |  |  |  |  |
|                            | Leve:          |   |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES: